

INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE : FSA202102

DATE DU JOUR :21.01.2021

OBJET : Moteurs 12,7 L Tendeur de courroie remplacé

TYPE : Prochaine visite d'entretien

FSA202102 : Le remplacement du tendeur de courroie est dû à une casse bruyante observée sur les moteurs de 12,7 L.

Liste des VIN :

La liste VIN est indiquée dans EW System (FSA202102)

Travail

Code du travail	Description	Durée
21C030 FG	COURROIE / TENDEUR R/I	2,4 heures


Pièces

Numéro de pièce	Nom de la pièce	Usage
GC46-6A228-AE	TENDEUR DE COURROIE	1

Service Application

1- Retirez le couvercle de protection sous le ventilateur et retirez le ventilateur et le capot du ventilateur pour atteindre le tendeur. (Veuillez consulter le manuel d'atelier du moteur 12.7 pour voir comment retirer le couvercle du ventilateur et le ventilateur)

2- À l'aide d'une clé de 15 mm, tirez le tendeur et retirez la courroie du tendeur.

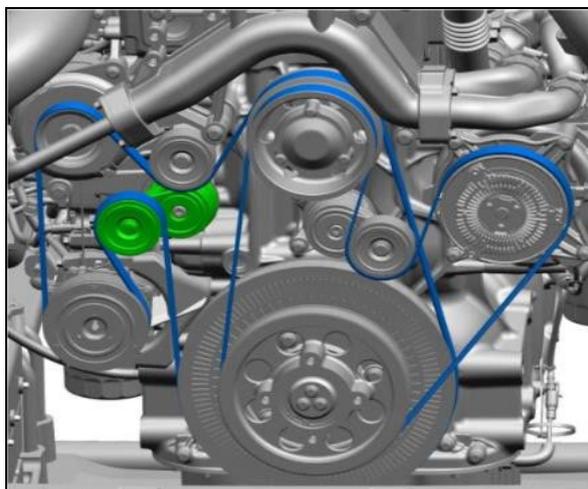

INSTRUCTIONS


RÉFÉRENCE : FSA202102

DATE DU JOUR :21.01.2021

OBJET : Moteurs 12,7 L Tendeur de courroie remplacé

TYPE : Prochaine visite d'entretien

3- Retirez le tendeur en desserrant le boulon de connexion.

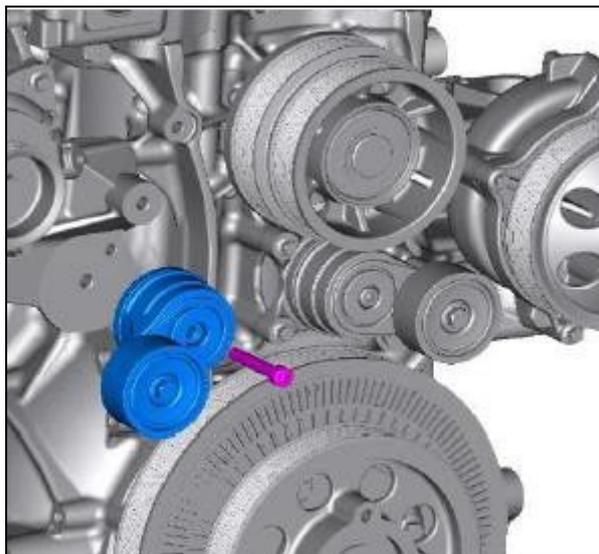

4- Installez le nouveau tendeur d'entraînement principal en serrant le boulon de connexion M10x1.5x60 (W500110) à 47.5 ± 7.2 Nm

5- À l'aide d'une clé de 15 mm, poussez le tendeur vers le haut pour installer la courroie principale.

6- Après ces étapes, veuillez réinstaller le couvercle du ventilateur et le ventilateur.

Sinceres salutations
Ford Trucks Service Engineering
Ford Otomotiv San. A.Ş