# RÉFÉRENCE : FSA202106

OBJET : Mise à jour logicielle pour le multimédia 2 DIN

FSA TYPE : Prochaine visite de service

## Introduction

FSA202106 : Dans les véhicules F-MAX spécifiés, le logiciel de l'unité multimédia 2 DIN sera mis à jour

## <u>VIN :</u>

La liste VIN est indiquée dans EW System (FSA202106)

### Travail:

Travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée
29C005 U	Mise à jour logicielle pour le multimédia 2 DIN	0,1 heure

Remarque: Le logiciel système (ARM) sera mis à jour pour les véhicules produits entre le 15.06.2020 et le 30.11.2020 en raison d'un problème de gel de l'écran dans le module 2DIN.

#### Service Application

1- Tout d'abord, le document partagé avec vous doit être placé dans une clé USB vide et qui ne contient pas de fichiers différents. (L'image du fichier est donnée ci-dessous)

Ad	Durum	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
📋 updatepackage.bin	ØR	27.11.2020 10:01	BIN Dosyası	147.219 KB

2- Une fois l'USB inséré dans le port USB du véhicule, la position d'allumage doit être de 2<sup>nd.</sup>

3- Veuillez cliquer sur « Paramètres » sur l'écran principal, puis sur « Général » pour être sélectionné.

	01:25	Ŷ		00:	46	ı¢< ∲
*	(F) 87.50	)	Ses	Bluetooth	Telefon	Ekran
A S	Bir telefor	bağla	((p)) Radyo	CO Mobil UypJanalar	Cenel	Kamera
Ses Sistemi Telefan	A III Navigasyon Uygulamalar	Ayartar	Ses Sistemi	Telefon Naviga	syon Uygular	war Ayarlar

4- Après ces étapes; Il faut choisir 'Informations système'.

Dokunma	atik ekran bipi			0
Sistem B	ilgisi			>
Fabrika A	Ayarlarını Geri Y	/ükle		
				~
Ses Sistemi	Telefon	Navigasvon	Uvgulamalar	Avarlar

DATE DU : 27.01.2021

DATE DU : 27.01.2021

# RÉFÉRENCE : FSA202106 OBJET : Mise à jour logicielle pour le multimédia 2 DIN FSA TYPE : Prochaine visite de service

5- Si la version d'ARM est v1.7.0.2 ou ultérieure, l'appareil dispose de la version actuelle et n'a pas besoin de la mettre à jour.

a contraction with Contract		
ARM Versiyon	V1.7.0.2	0
MCU Versiyon	V2.4.4	0
Bluetooth	BSE_AUD_2.1.0.7 Sep 6 2018	
Navigasyon	>	

6- Si la version d'ARM est **antérieure à la v1.7.0.2** ; Sur l'écran Informations système, vous devez cliquer sur l'icône située sur le côté droit de la version ARM.

7- L'écran d'avertissement ci-dessous s'ouvre, veuillez cliquer sur « télécharger » et attendre que ARM soit mis à jour.



8- Une fois la mise à jour logicielle terminée, l'appareil sera redémarré. Après son redémarrage ; veuillez vérifier la version du logiciel s'il s'agit de **la v1.7.0.2 ou d'une version ultérieure** en cliquant sur « Paramètres-Général-Informations système ».

Ford Trucks Service Engineering Ford Otosan A.Ş