

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202109

DATE DU : 24.02.2021

OBJET : Remplacement du filtre à huile sur les véhicules 12,7 litres
avec Cold Pack

TYPE FSA : Notification au client

Introduction

FSA202109 : Les filtres à huile Ecotorq 12,7 L Coldpack (Fmax uniquement) sont sujets à la déformation à des températures d'huile froide. Les véhicules produits entre le 4.05.2018 et le 21.01.2020 doivent être rappelés et les filtres à huile doivent être changés.

Travail:


Travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée
21C045 Z	Remplacement du filtre à huile moteur (FSA202109)	1 heure

Pièces:

Numéro de pièce	Description de la pièce	Usage
Référence GC46-6744-AD	Filtre à huile moteur	2
5W/30 – M2C213 – F20L N	Huile moteur (3L pour le remplacement du filtre)	0,15

Service Application

1- Retirez les 2x filtres à huile (GC46-6744-BA) à l'aide de l'outil de démontage de filtre G 030202 00AA et installez 2x filtres à huile (GC46-6744-AD) à l'aide de l'outil de démontage de filtre G 030202 00AA. Serrez à **38 Nm**, attendez 1 minute, serrez à nouveau à **38 Nm** . Utilisez de l'huile moteur neuve de 3 litres en raison du remplacement du filtre.

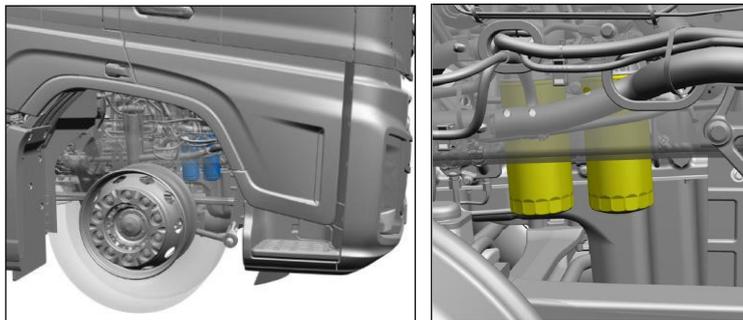

2- Vérifiez l'intérieur des 2x filtres à huile retirés (GC46-6744-BA). Si le colmatage s'est déjà produit sur les filtres (comme sur la photo ci-dessous), contactez le service d'ingénierie pour les étapes supplémentaires.

