

INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE : FSA202004 A&B

DATE :14.02.2020

OBJET : MISE À JOUR DE LA BCU DES CAMIONS FORD, DU F-MAX ET DES VÉHICULES 16MY

DESCRIPTION FSA ;

FSA202004-A - Mise à jour de la BCU avec FODP-2 Lite sur les véhicules F-Max

FSA202004-B – Mise à jour de la BCU avec FODP-2Lite sur les véhicules Legacy

Veillez lire la demande de service pour être informé des étapes nécessaires.

Liste des VIN :


La liste VIN est donnée dans EW System. (FSA202004A _VIN liste, FSA202004B _VIN liste)

Travail

Code du travail	Description	Heure
Référence 29C006	Mise à jour de la BCU	0,5 Heures

Service Application

- 1- Sur les véhicules F-MAX : si le radar est déconnecté de la ligne CAN, le témoin AEBS doit être affiché sur le tableau de bord. Pour appliquer cette modification, le module BCU doit être mis à jour. Une fois toutes les étapes de cette application terminées, la calibration de l'ECAS doit être effectuée et la fonction des fenêtres doit être contrôlée, puis un apprentissage des fenêtres doit être réalisé si nécessaire.
 - 2- Sur les véhicules Legacy ; si le radar est coupé de la ligne CAN, le témoin AEBS doit être déclenché sur le cluster. Pour mettre en œuvre ce changement, le module BCU doit être mis à jour.
- Après les mises à jour de la BCU, la version de la BCU doit être vérifiée conformément à la version du logiciel ci-dessous ;
 - a. Véhicules F-Max JC46-14C100-BC_v1 ou supérieur
 - b. Véhicules Legacy GC46-14C100-AAH (SW_4.83_v5) ou supérieur

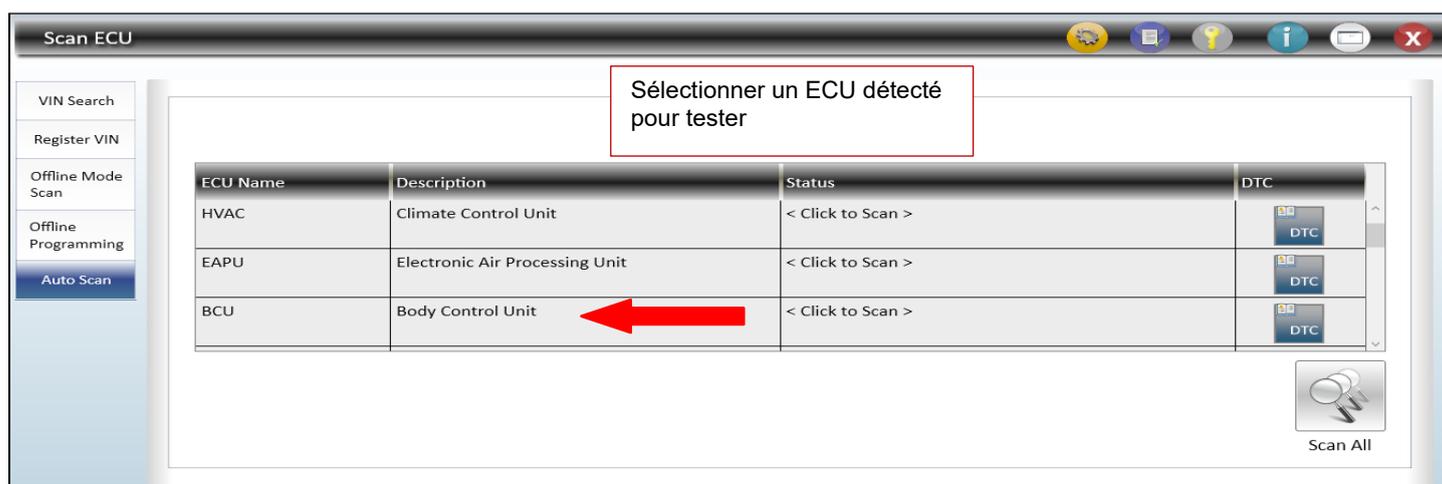

INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE : FSA202004 A&B

DATE :14.02.2020

OBJET : MISE À JOUR DE LA BCU DES CAMIONS FORD, DU F-MAX ET DES VÉHICULES 16MY

- Après avoir sélectionné BCU en cliquant sur « Cliquer pour scanner », cliquez une fois de plus pour accéder au module BCU.
- Après être allé dans BCU, si l'écran ci-dessous s'affiche, veuillez cliquer sur le bouton « Mettre à niveau ». Cela peut prendre 5 à 8 minutes si le module a une mise à jour. Pendant ce temps, veuillez ne pas vous engager avec l'ordinateur pour d'autres travaux et assurez-vous que la batterie et la vitesse du réseau sont correctes.

L'unité sur laquelle vous travaillez dispose d'une mise à jour. Voulez-vous effectuer la mise à jour maintenant ? (La mise à jour est conseillée)




La mise à jour sera effectuée automatiquement. Veuillez appliquer les instructions.

- Après les mises à jour de la BCU, la version de la BCU doit être vérifiée conformément à la version du logiciel ci-dessous ;

c. Véhicules F-Max JC46-14C100-BC_v1 ou supérieur

d. Véhicules Legacy GC46-14C100-AAH (SW_4.83_v5) ou supérieur

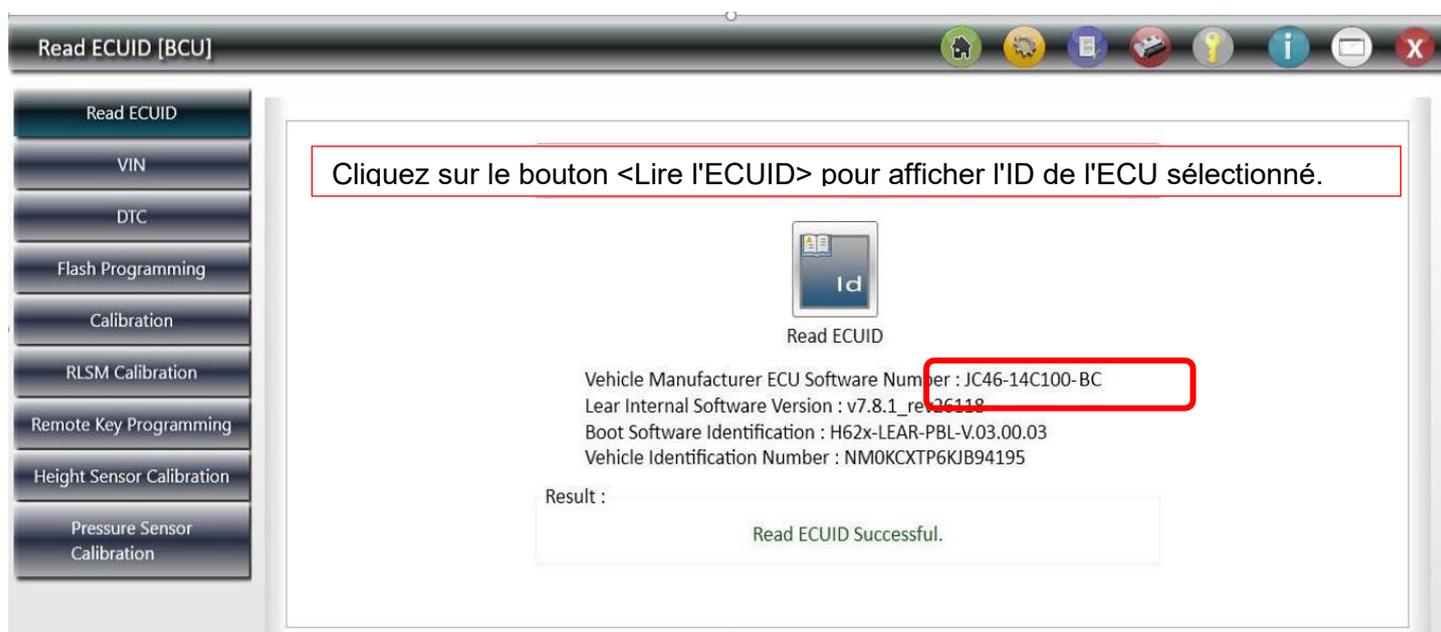


INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE : FSA202004 A&B

DATE :14.02.2020

OBJET : MISE À JOUR DE LA BCU DES CAMIONS FORD, DU F-MAX ET DES VÉHICULES 16MY

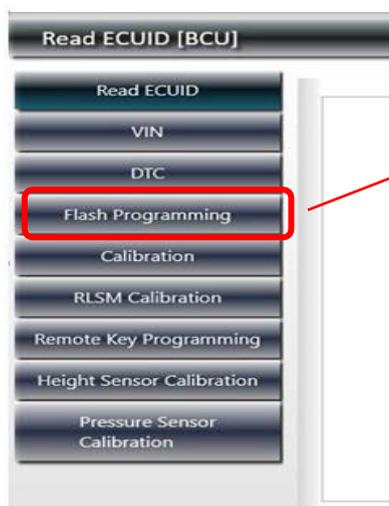

- Si le bouton Mise à niveau n'est pas visible, veuillez continuer comme processus normal de mise à jour de la BCU en cliquant sur **Programmation Flash.**

- sur les véhicules FMAX ; L'étalonnage ECAS doit être appliqué après la mise à jour de la BCU.

Sinceres salutations
Ford Trucks Service Engineering
Ford Automotive Industry Inc