

INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE : R1-FSA202006

DATE : 09.06.2020

OBJET : REMPLACEMENT DES ECROUS ET VIS DES LAMES DE RESSORT

TYPE FSA : RAPPEL

FSA202006 : Suspension arrière C2AS – Remplacement des boulons et écrous à œil de ressort Z

Liste des VIN :

La liste VIN est indiquée dans EW System (FSA202006)


Travail

Code du travail	Description	Durée
15C100 D	Remplacement des boulons et écrous des lames de ressort (2 côtés)	2 heures

Partie

Numéro de pièce	Description	Usage
GC46-5E486-CC	Boulon M30	2
GC46-5E489-BA	Écrou M30 (avec bride)	2
GC46-5E489-CA	Écrou M30	2

Remarque importante : Fixez la position de l'essieu à l'aide d'un outil de levage et prenez les précautions de sécurité requises avant de commencer à travailler.

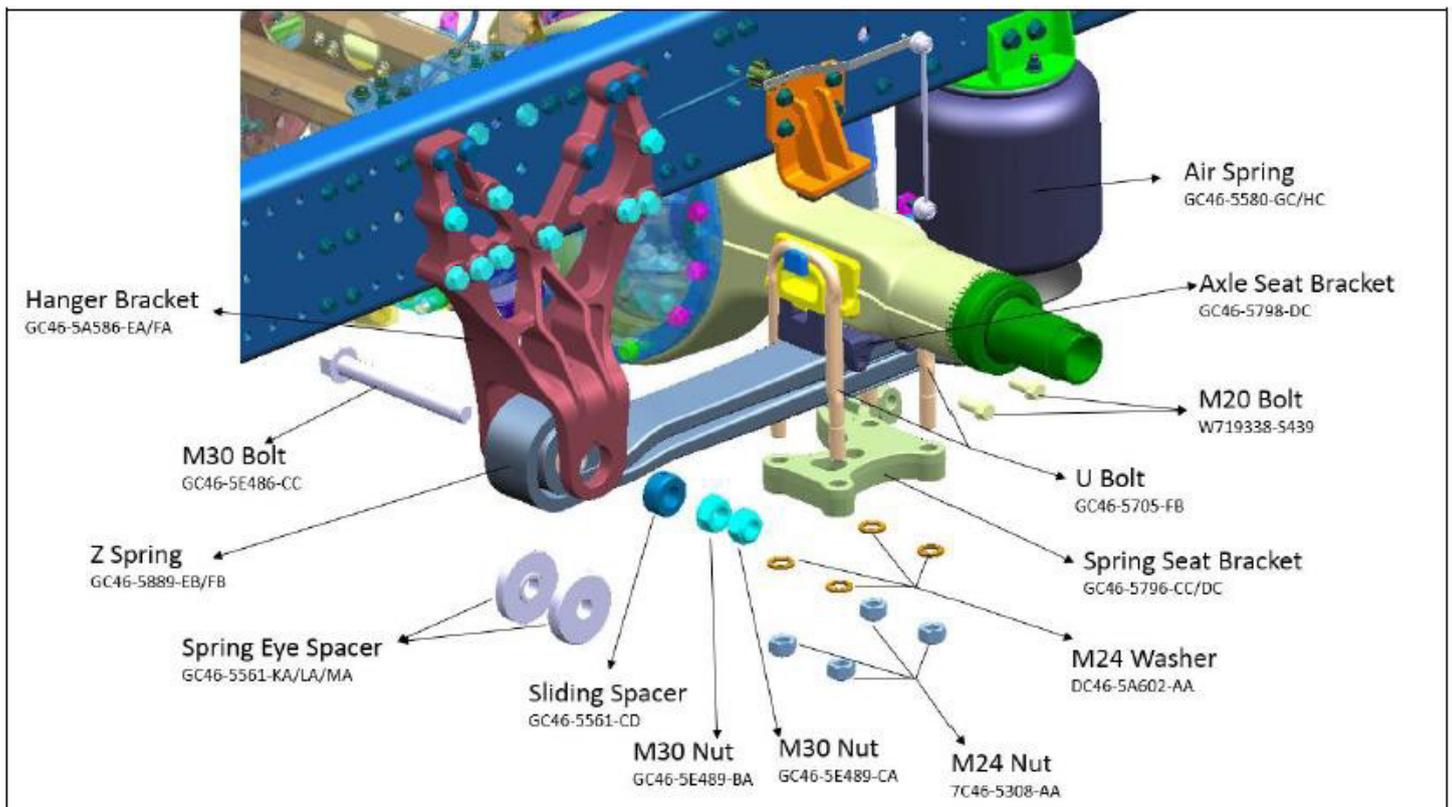

*De nouveaux boulons et écrous doivent être utilisés à la place des pièces qui sont retirées du véhicule.

INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE : R1-FSA202006


DATE : 09.06.2020

OBJET : REMPLACEMENT DES ECROUS ET VIS DES LAMES DE RESSORT


TYPE FSA : RAPPEL

Application de service (procédure de contrôle de la connexion de l'œil à ressort Z)

1.0. Desserrez et retirez le boulon et les écrous M30 comme indiqué ci-dessous

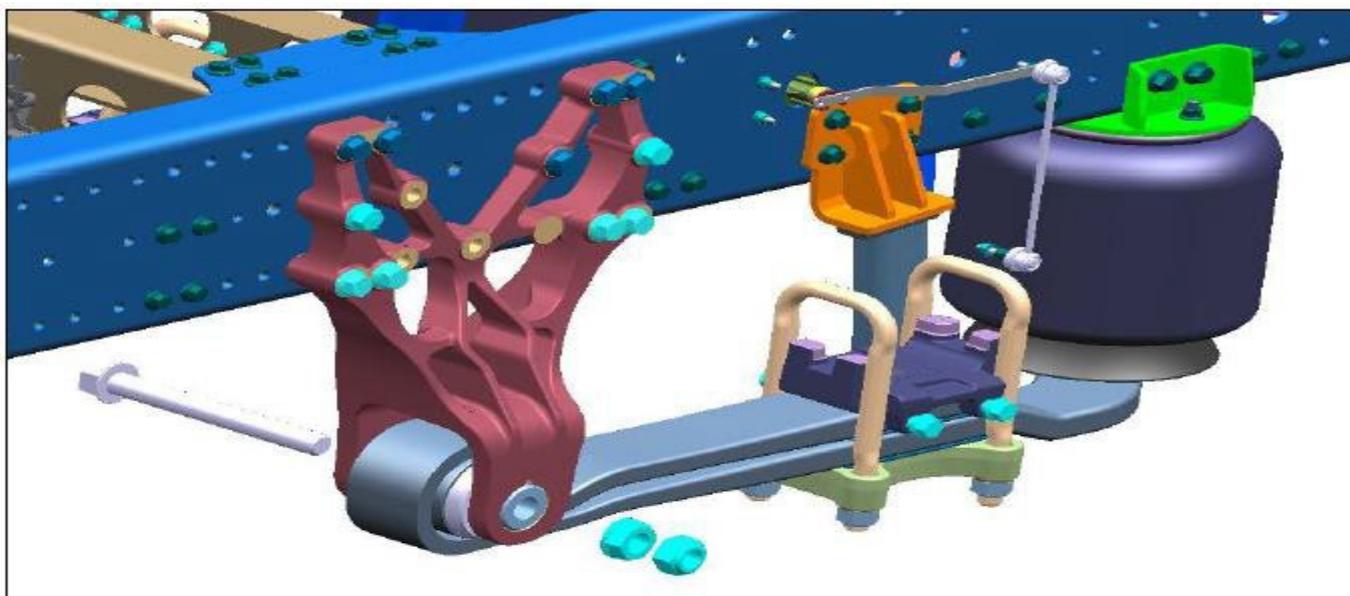

1.1. Retirez les entretoises à ressort comme indiqué ci-dessous.

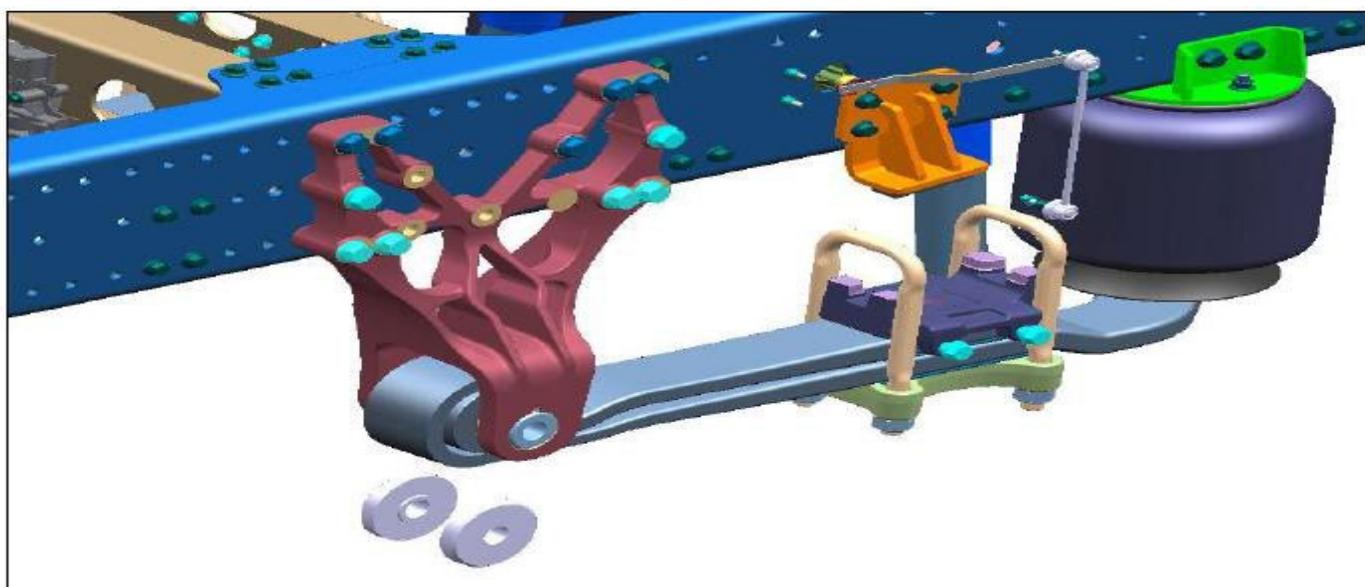

INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE : R1-FSA202006

DATE : 09.06.2020


OBJET : REMPLACEMENT DES ECROUS ET VIS DES LAMES DE RESSORT

TYPE FSA : RAPPEL

1.3. Serrez le boulon et les écrous M30 comme indiqué ci-dessous.



1.5. Tout en serrant la connexion, tenez la tête du boulon M30 et appliquez un couple sur les écrous. Les valeurs de couple sont de 1000 ± 75 Nm pour le premier écrou et de 500 ± 50 Nm pour le deuxième écrou, comme indiqué ci-dessous.

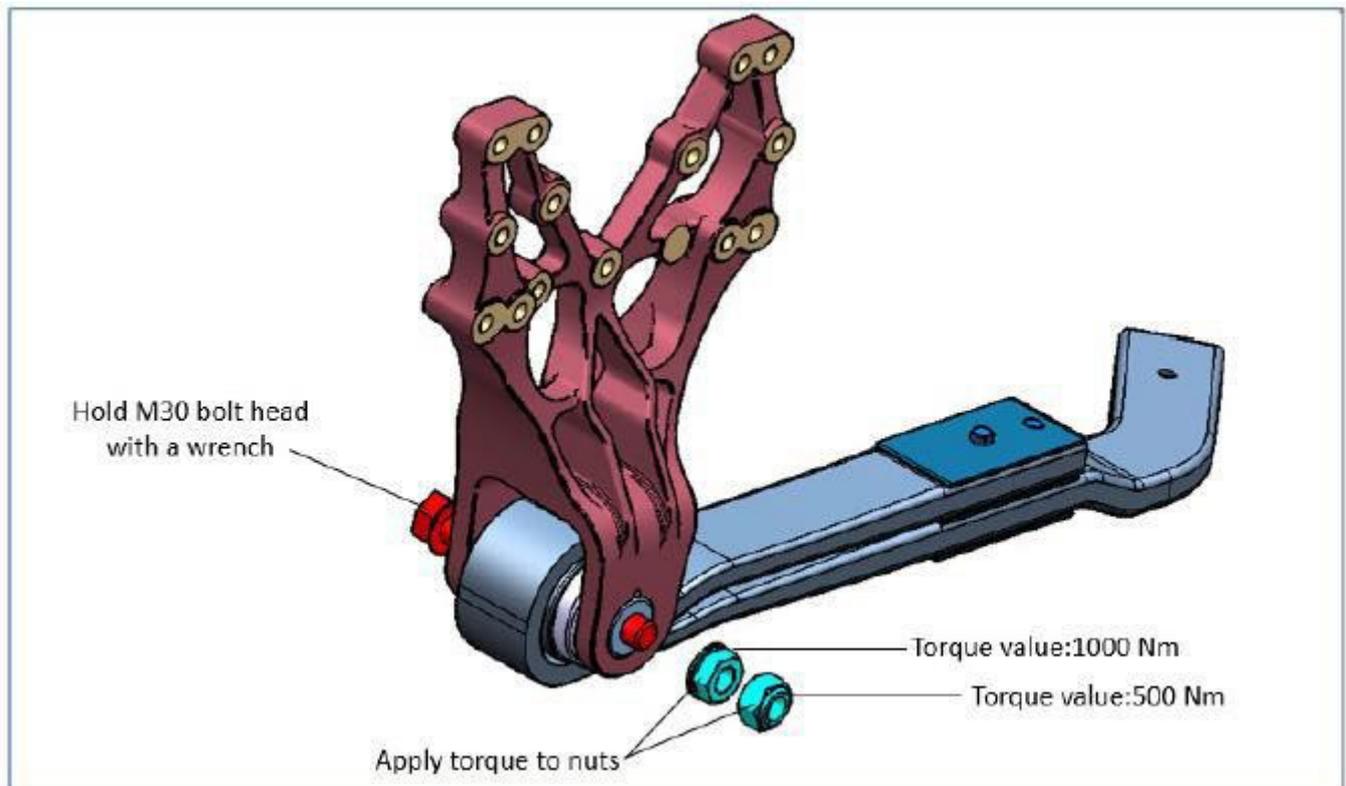

Sinceres salutations
Ford Trucks Service Engineering
Ford Otomotiv San. A.Ş