

PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202509

DATE DU JOUR :30.05.2025

OBJET : RESSERRAGE DU COLLIER ET CONTROLE DE LA POSITION SUR LES TUYAUX DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

TYPE DE FSA : NOTIFICATION AU CLIENT

Introduction

La position des tuyaux de serrage des tuyaux de refroidissement des véhicules équipés de moteurs GEN2 doit être contrôlée et les colliers doivent être resserrés.


Travail

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée
F4V45 8548	Contrôle du couple de serrage et de la position sur les tuyaux de liquide de refroidissement (application FSA)	0,3 heure


Mise en œuvre du service :

Contrôle de la position de la pince :

- La position des 2 colliers de la pièce SC46 8548 AB, dont l'image est disponible ci-dessous, doit être à l'intérieur des lignes de marquage en « H ». S'il n'est pas à l'intérieur des lignes de marquage « H », les colliers doivent être desserrés et les pièces doivent être mises en position et serrées à $5,4 \pm 0,5$ Nm.

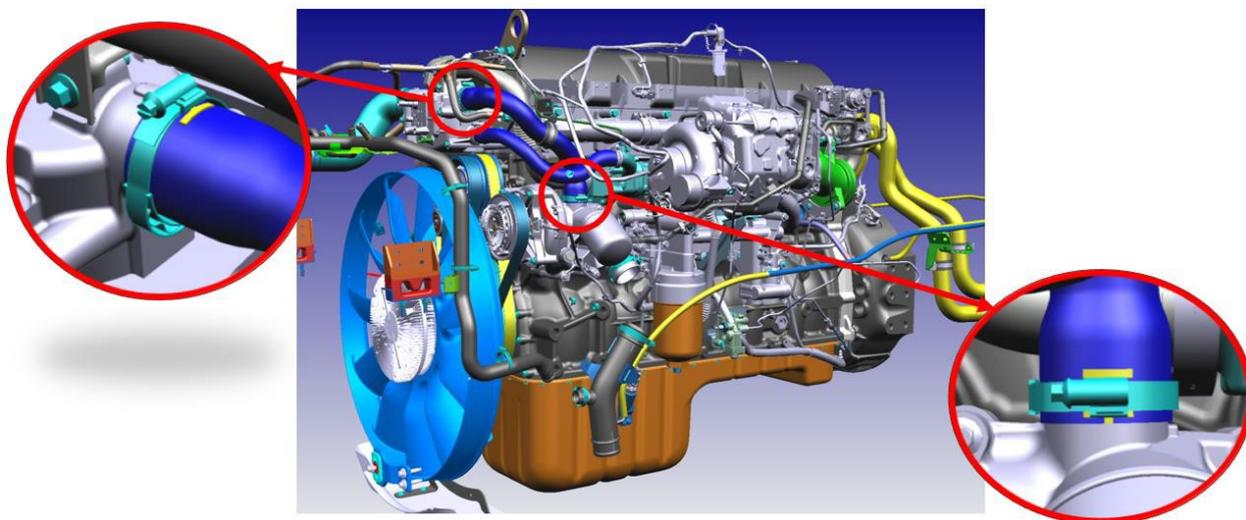

- Il convient de noter que la position rayée jaune sur le tuyau correspond à l'alignement

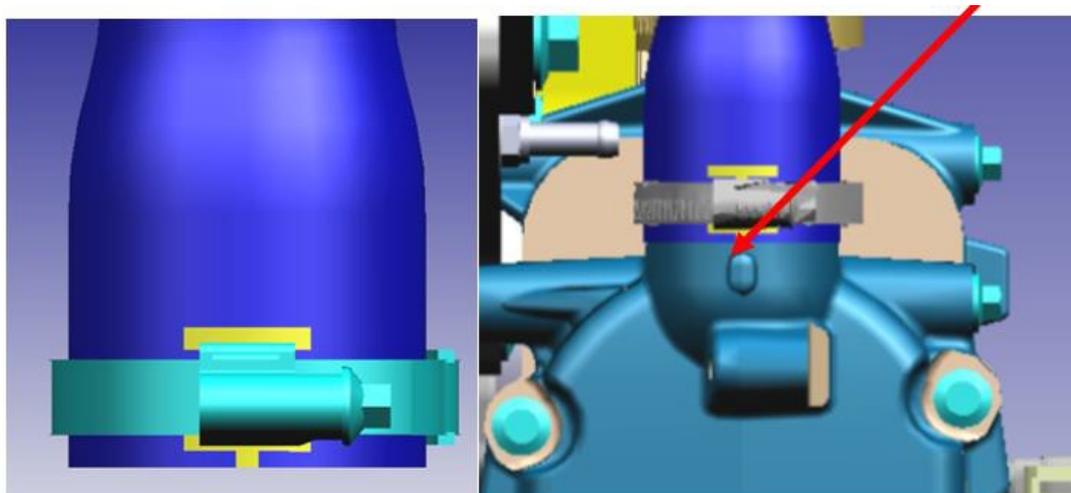

PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202509


DATE DU JOUR :30.05.2025

OBJET : RESSERRAGE DU COLLIER ET CONTROLE DE LA POSITION SUR LES TUYAUX DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

TYPE DE FSA : NOTIFICATION AU CLIENT

Resserrage du collier :

- Un resserrage doit être appliqué sur les deux pinces de la pièce SC46 8548 AB. La valeur du couple de serrage doit être mesurée à un minimum de 5 Nm. Les colliers inférieurs à 5 Nm doivent être resserrés à $5,4 \pm 0,5$ Nm.

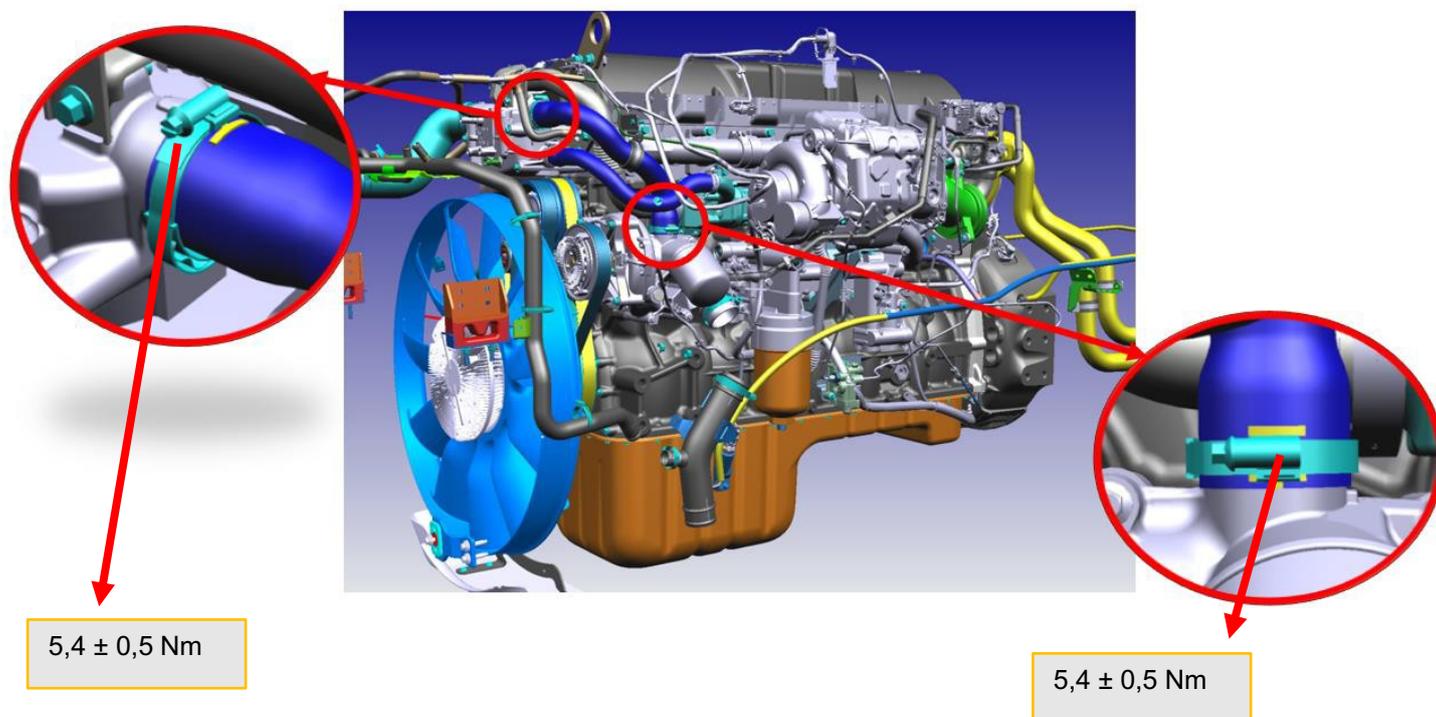

Sincères salutations

Le service technique Ford Trucks