

PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA202419

DATE DU JOUR : 13.01.2025

OBJET : MELANGE D'HUILE MOTEUR

TYPE DE FSA : NOTIFICATION AU CLIENT

Introduction

L'huile moteur doit être changée en raison d'un problème de remplissage incorrect du type d'huile.

FSA 202419A:

* Veuillez utiliser la liste de main-d'œuvre et de pièces ci-dessous pour les huiles moteur 12,7 L et 5W30!

Mise en œuvre du service:

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Temps (h)
FSA202419	Remplacement du filtre à huile et de l'huile moteur (application FSA)	1,1 heure

Liste des pièces

Code de pièce	Nom de la pièce	Qté
Référence GC46-6744-AD	Filtre - 12,7L	2
5W/30-M2C213-16KGL	Huile moteur	4

FSA 202419B:

* Veuillez utiliser la liste de main-d'œuvre et de pièces ci-dessous pour les huiles moteur 9L et 10W40!

* Veuillez fournir de l'huile moteur d'origine 10W40 sur les marchés locaux !

Mise en œuvre du service:

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Temps (h)
FSA202419	Remplacement du filtre à huile et de l'huile moteur (application FSA)	1,1 heure

Liste des pièces

Code de pièce	Nom de la pièce	Qté
Référence: MC46-6744-A*	Filtre - 9L	1
MEMC46-6C769-A*	Filtre - 9L bypass	1
10W/40-8076-14L	Huile moteur	3.43

PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA202419


DATE DU JOUR : 13.01.2025

OBJET : MELANGE D'HUILE MOTEUR

TYPE DE FSA : NOTIFICATION AU CLIENT

Étapes de mise en œuvre du service:

- Le bouchon de vidange du carter d'huile est retiré sous le canal et l'huile est vidangée dans une boîte séparée

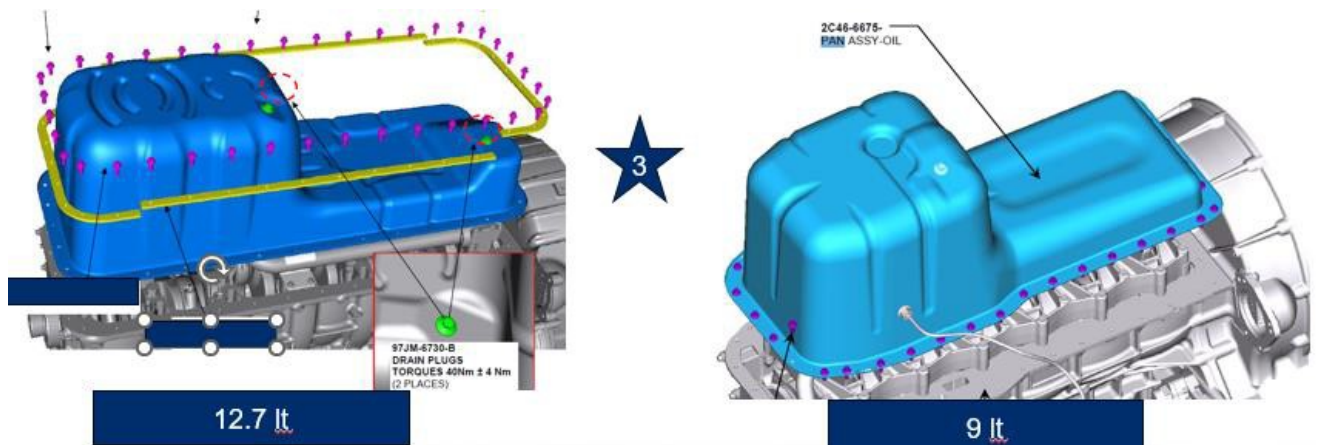

- Une fois le processus de vidange d'huile terminé, les filtres à huile du véhicule sont retirés et l'huile restante doit continuer de s'écouler.

PROCÉDURE DE SERVICE


RÉFÉRENCE : FSA202419

DATE DU JOUR : 13.01.2025

OBJET : MELANGE D'HUILE MOTEUR

TYPE DE FSA : NOTIFICATION AU CLIENT

- Le bouchon de vidange du carter d'huile est serré. Valeur de couple **40+-4NM**
- Les nouveaux filtres à huile sont assemblés. Valeur de couple **(12,7 It 37,5+-3,8 NM) - (9It 25NM+5NM)**
- **20 litres d'huile sont remplis dans le moteur à partir du couvercle de soupape, du bouchon de remplissage et le moteur tourne pendant 5 minutes au ralenti pour la circulation de l'huile.**

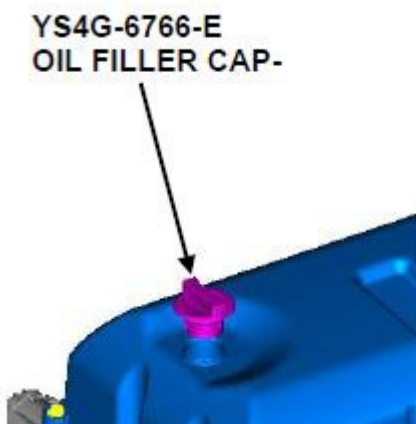

- Le véhicule est à l'arrêt. Le bouchon de vidange de l'huile de carter est retiré et l'huile est vidangée.
- Le bouchon de vidange de l'huile du carter est remonté. La valeur de couple de serrage est de **40+-4NM**.
- Le type et le volume d'huile requis sont remplis dans le véhicule.
- Après le processus de remplissage, les conduites d'huile sont vérifiées pour détecter les fuites.

Sincères salutations

Le service technique Ford Trucks