

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202308

DATE DU JOUR : 15.05.2023

OBJET : Défaillance de l'écrou de direction non serré

TYPE FSA : Rappel

Pièces à utiliser

Numéro de pièce	Description de la pièce	Usage
W715569 S437	Écrou de volant - 16 MY	1
W719428 S439	Boulon de volant - 18 MY	1

Travail

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Temps de travail
Référence 13C058	Contrôle de l'écrou de direction et couple d'exécution	0,5 h

Introduction

L'écrou numéroté W715569 S437 pour 16 MY et le boulon numéroté W719428 S439 pour 18 MY qui relie le volant à la colonne des véhicules Ford Trucks avec le VIN déterminé sont serrés à 80 Nm. Les étapes suivantes doivent être appliquées.

Le couvercle du volant sera retiré.



La marque de couple comme indiqué ci-dessous sera vérifiée et après cela, veuillez informer l'équipe du service technique si cette marque existe ou non via le système de tickets en ajoutant des photos de la marque.



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202308

DATE DU JOUR : 15.05.2023

OBJET : Défaillance de l'écrou de direction non serré

TYPE FSA : Rappel


Pour 16 MY, l'écrou numéroté W75569 S437 reliant le volant à la colonne sera serré à 80 N.m.



Pour 18 MY, W719428 boulon numéroté S439 reliant le volant à la colonne sera serré à 80 N.m.



Une fois le processus de serrage au couple terminé, les couvercles de direction seront rémontés.

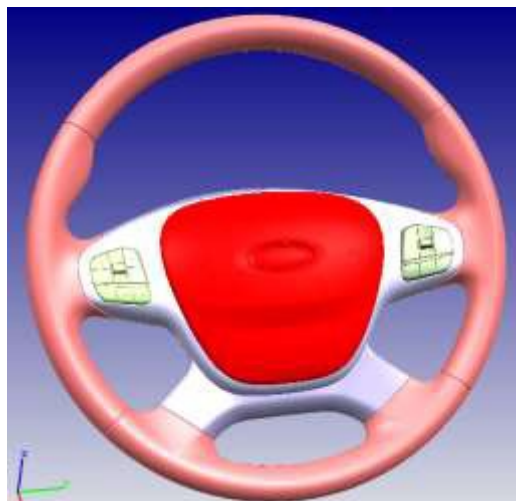

Ford Trucks Service Engineering
Ford Otosan A.Ş