

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202213

DATE DU JOUR : 19/09/2022

OBJET : Mise à jour de la BCU des véhicules

TYPE FSA : Prochaine visite de service

Application de service - Mise à jour de la BCU FSA202213 F-MAX

Liste des VIN :


La liste VIN est indiquée dans le système EW (FSA202213)

Travail:


Code du travail	Description	Durée
29C005 D	Programmation BCU	0,4 Heures

Afin d'éviter que le problème de décharge de la batterie ne se produise dans les véhicules F-MAX, la programmation du module BCU est nécessaire.

Après la mise à jour, la version du logiciel doit être vérifiée sur l'écran de lecture des informations du module. Le numéro de logiciel doit être JC46-14C100-DC_v0_.vbf ou supérieur.

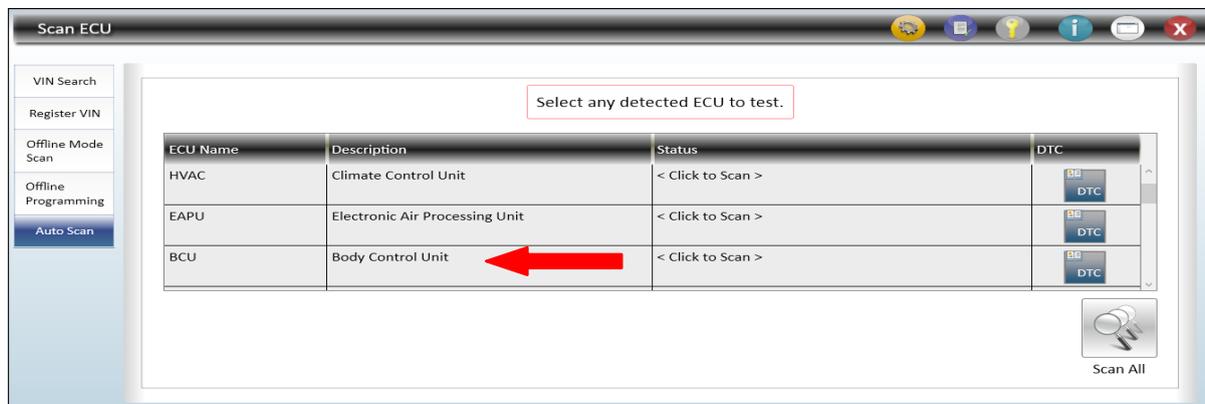

- Après avoir sélectionné BCU en cliquant sur « Cliquer pour scanner », cliquez une fois de plus pour accéder au module BCU.
- Après être allé dans BCU, si l'écran ci-dessous s'affiche, veuillez cliquer sur le bouton « Mettre à niveau ». Cela peut prendre 5 à 8 minutes si le module a une mise à jour. Pendant ce temps, veuillez ne pas vous engager avec l'ordinateur pour d'autres travaux et assurez-vous que la batterie et la vitesse du réseau sont correctes.

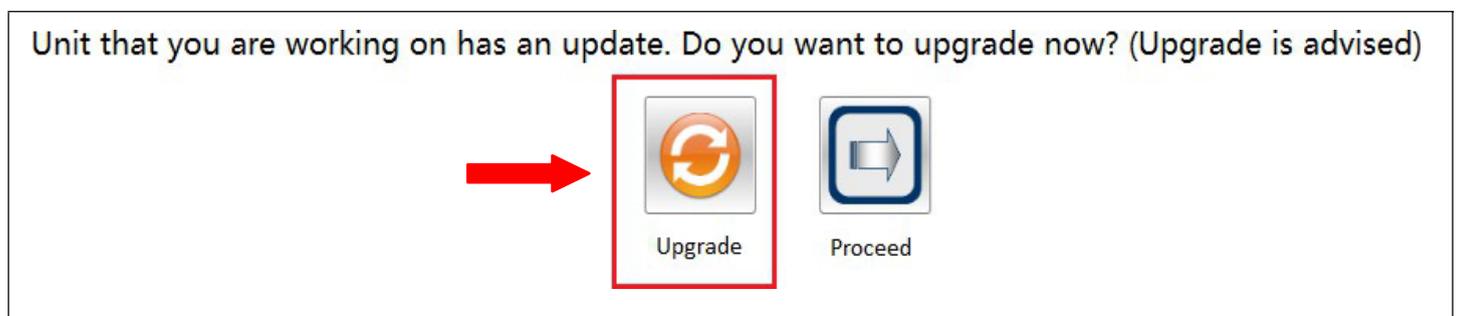

Après la mise à jour, la version du logiciel doit être vérifiée sur l'écran de lecture des informations du module. Le numéro de logiciel doit être JC46-14C100-DC_v0_.vbf ou supérieur.


INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202213

DATE DU JOUR : 19/09/2022

OBJET : Mise à jour de la BCU des véhicules

TYPE FSA : Prochaine visite de service

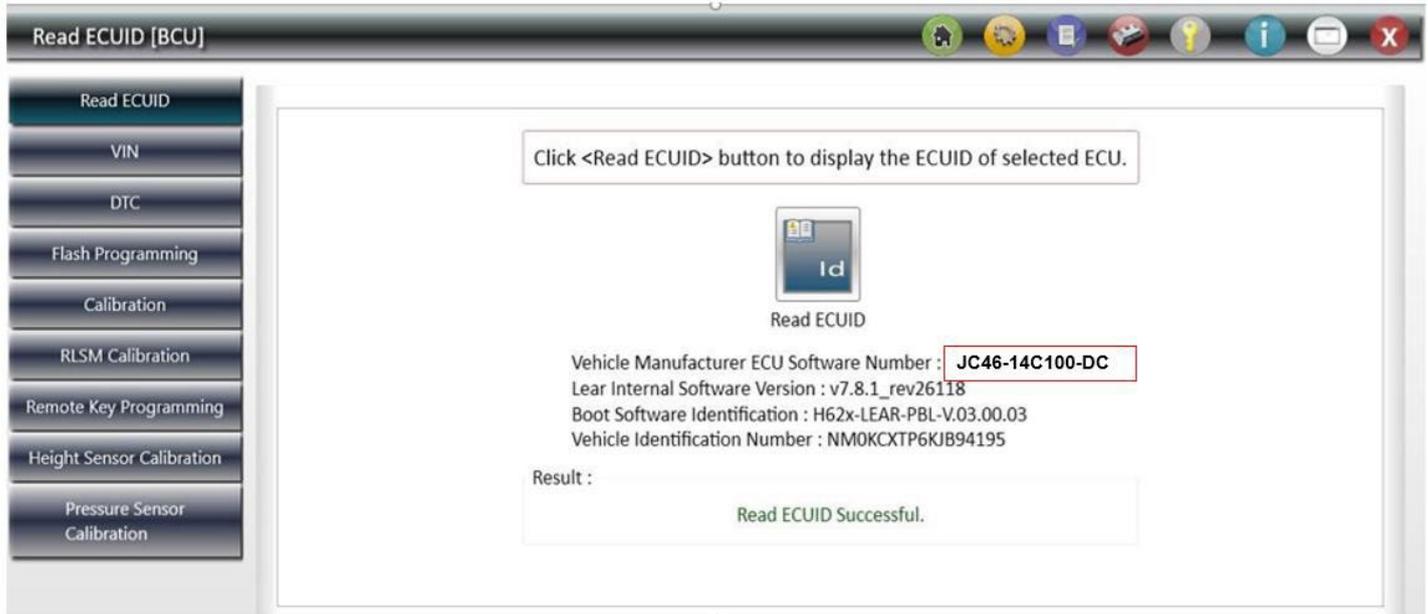

- Si le bouton Mise à niveau n'est pas visible, veuillez continuer comme processus normal de mise à jour de la BCU en cliquant sur **Programmation Flash.**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202213


DATE DU JOUR : 19/09/2022

OBJET : Mise à jour de la BCU des véhicules

TYPE FSA : Prochaine visite de service

IMPORTANT!

Après le processus de flashage, une capture d'écran comprenant le numéro VIN et la version du logiciel (le numéro de logiciel doit être **JC46-14C100-DC** ou supérieur) à partir de l'écran Lire l'ECUID doit être ajoutée à la carte de réclamation.

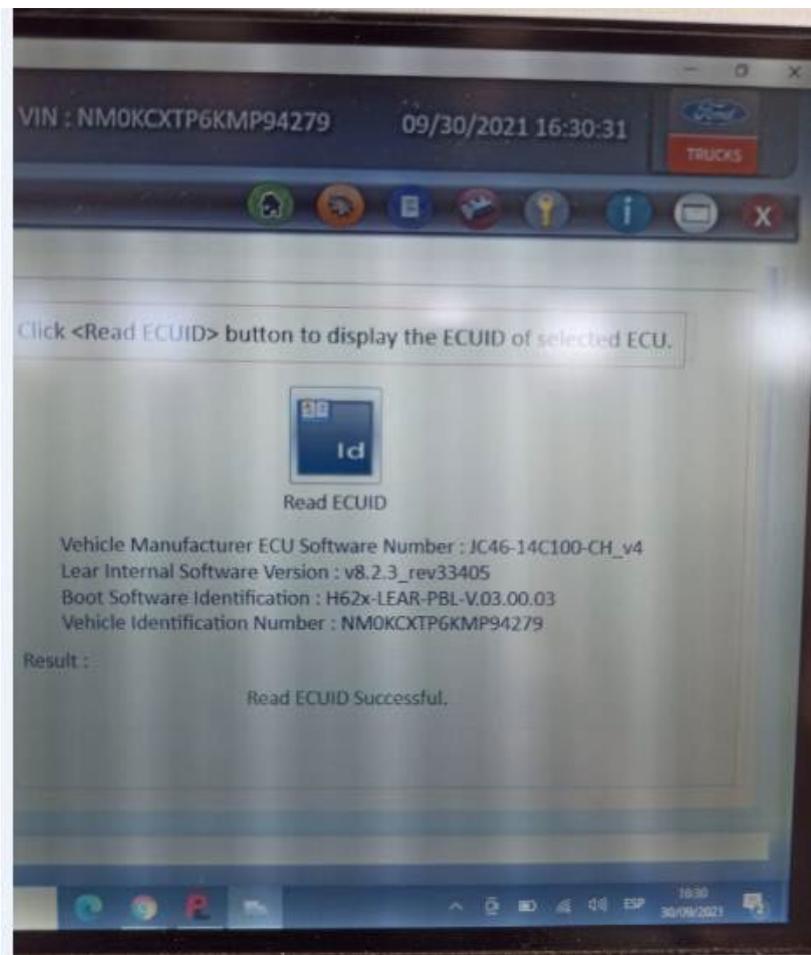

Sinceres salutations

Le service technique Ford Trucks