

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202219

DATE DU JOUR : 20/01/2023

OBJET : Remplacement du tuyau de direction

TYPE FSA : Notification au client

Introduction

FSA202219 : Dans Spécifié de la liste VIN, le tuyau de direction doit être remplacé afin d'éviter les fuites.


Travail:

Travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée
24C500 F	Remplacement du tuyau de direction	1,2 h

Pièces:

FSA Code	Numéro de pièce	Description de la pièce	Usage
FSA202219A	Référence : KTPC46-3B702-AA	Remplacement du tuyau de direction (Kit-1)	1
FSA202219B	Référence : KTPC46-3B702-BA	Remplacement du tuyau de direction (Kit-2)	1
FSA202219C	Référence : KTPC46-3B702-CA	Remplacement du tuyau de direction (Kit-3)	1
FSA202219D	Référence KTPC46-3B702-DA	Remplacement du tuyau de direction (Kit-4)	1
FSA202219E	Référence KTPC46-3B702-EA	Remplacement du tuyau de direction (Kit-5)	1
FSA202219F	Référence : KTPC46-3B702-FA	Remplacement du tuyau de direction (Kit-6)	1
FSA202219G	Référence : KTPC46-3B702-HA	Remplacement du tuyau de direction (Kit-8)	1
FSA202219H	Référence KTPC46-3B702-JA	Remplacement du tuyau de direction (Kit-9)	1
FSA202219I	Référence : KTPC46-3B702-KA	Remplacement du tuyau de direction (Kit-10)	1
FSA202219J	Référence KTPC46-3B702-MA	Remplacement du tuyau de direction (Kit-12)	1
FSA202219K	Référence KTPC46-3B702-NA	Remplacement du tuyau de direction (Kit-13)	1
FSA202219L	Référence : KTPC46-3B702-PA	Remplacement du tuyau de direction (Kit-14)	1
TOUT	WSS-M2C938 1L	Huile de direction	1 (2 pour uniquement le Kit-1 et le Kit-10)

FSA202219A

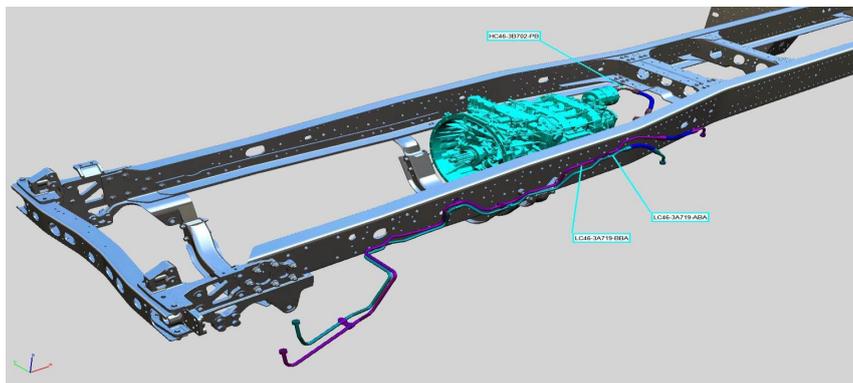

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN


RÉFÉRENCE : FSA202219

DATE DU JOUR : 20/01/2023


OBJET : Remplacement du tuyau de direction

TYPE FSA : Notification au client

FSA202219B

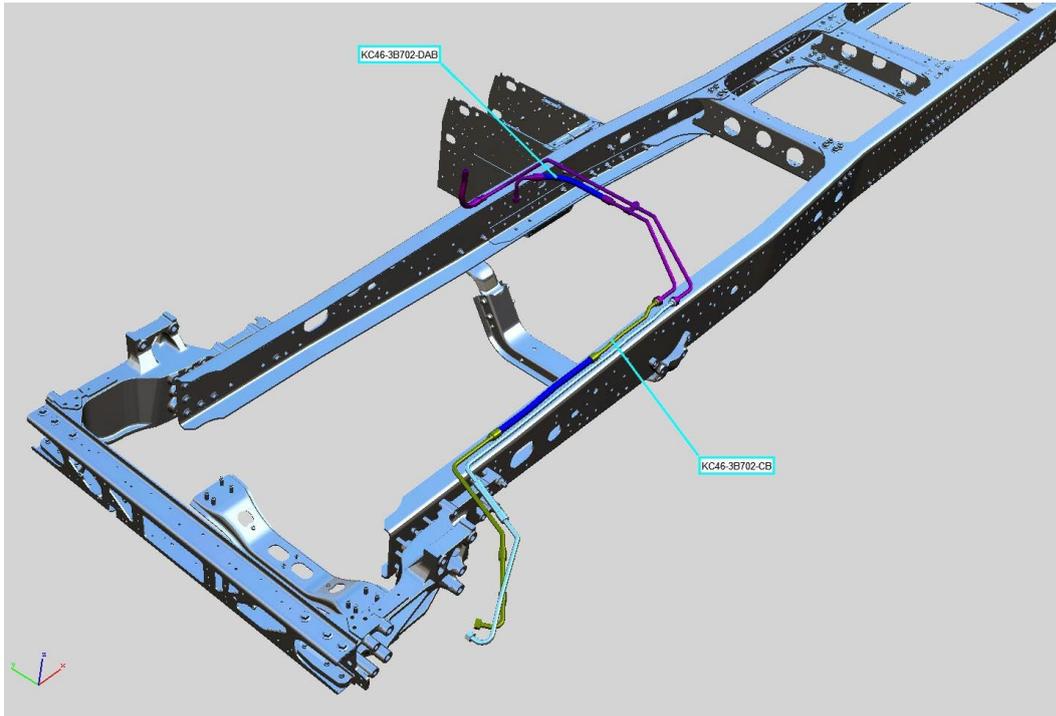

FSA202219C

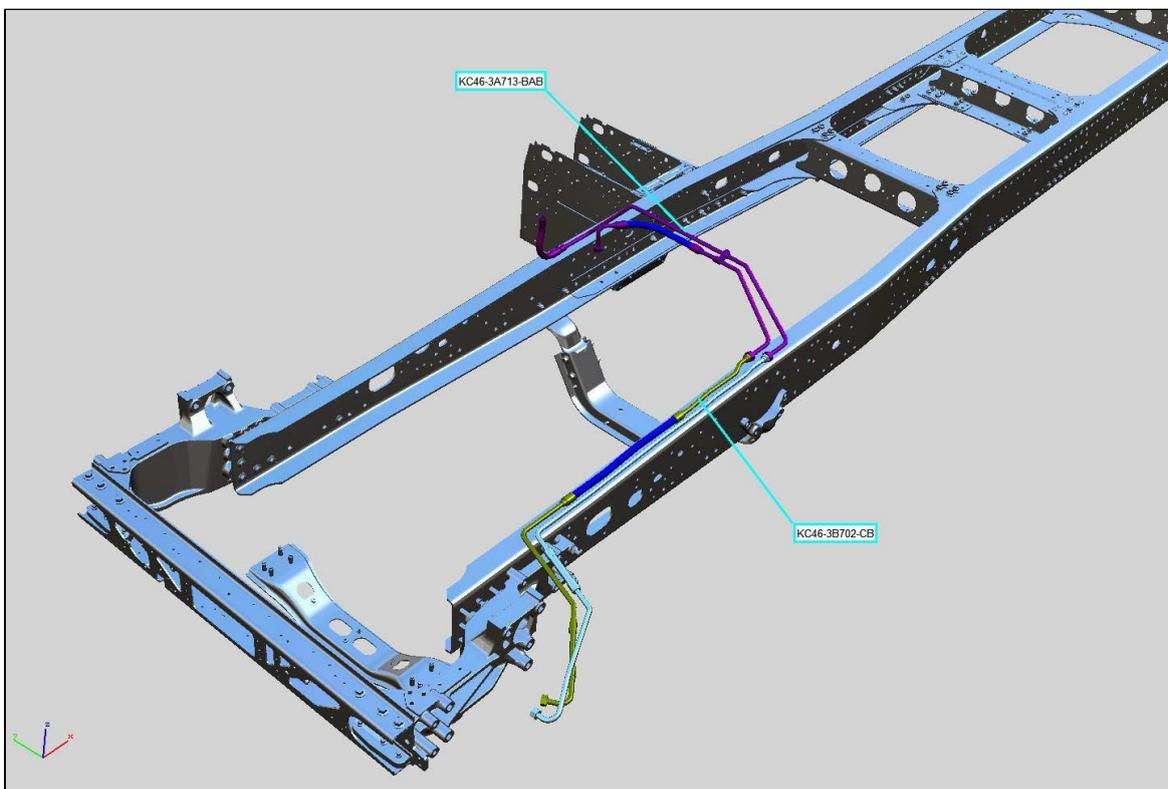

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN


RÉFÉRENCE : FSA202219

DATE DU JOUR : 20/01/2023


OBJET : Remplacement du tuyau de direction

TYPE FSA : Notification au client

FSA202219D

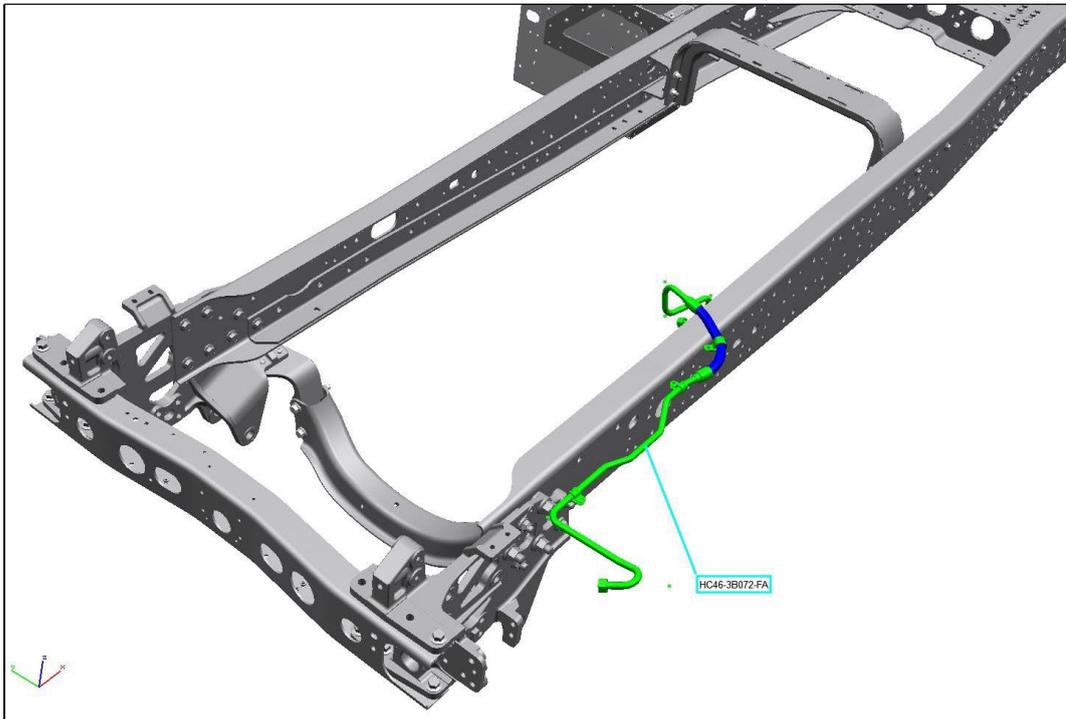

FSA202219E

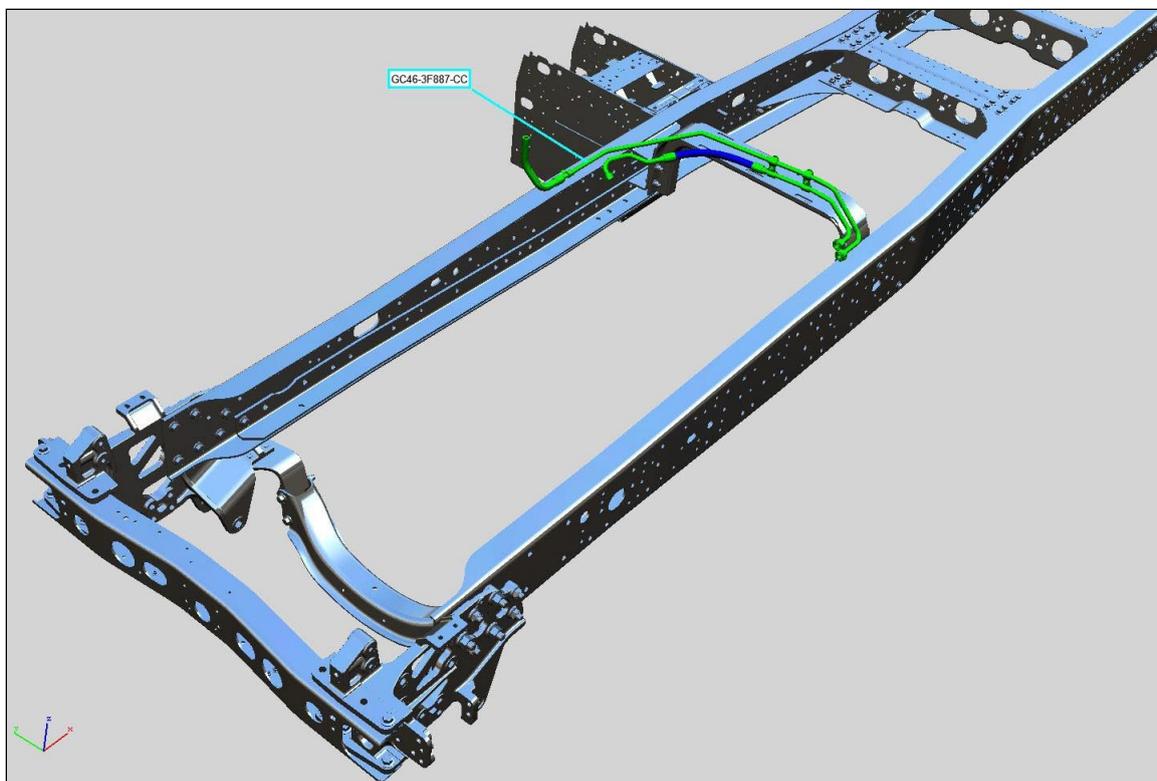

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN


RÉFÉRENCE : FSA202219

DATE DU JOUR : 20/01/2023


OBJET : Remplacement du tuyau de direction

TYPE FSA : Notification au client

FSA202219F

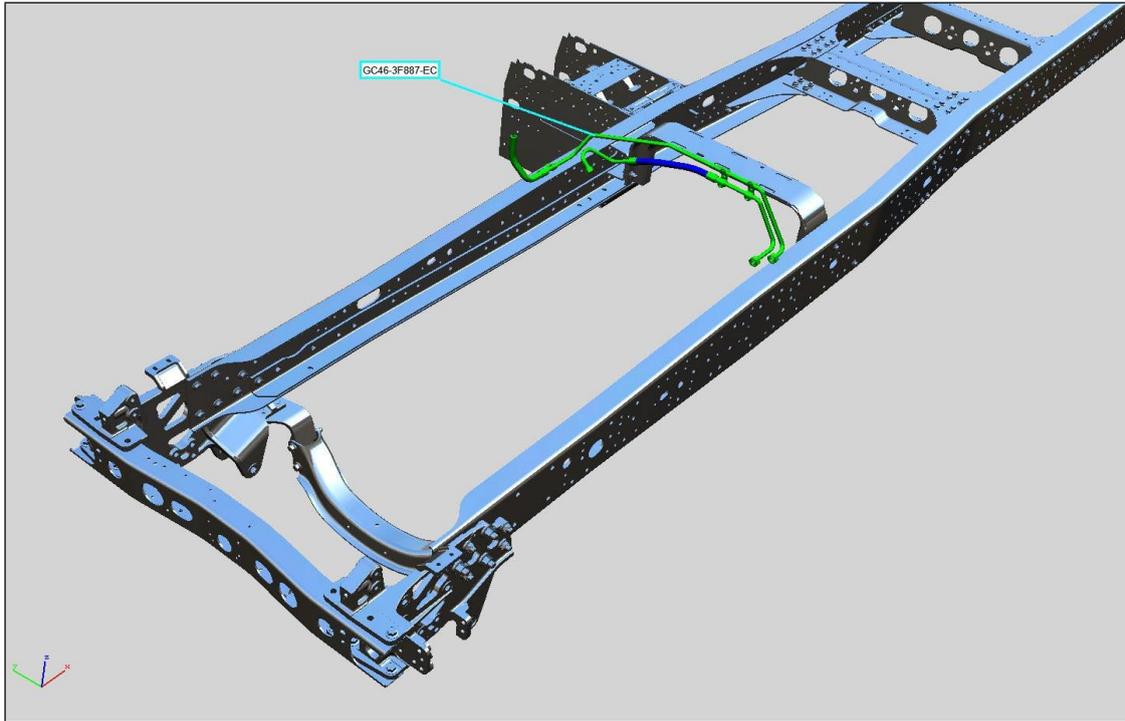

FSA202219G

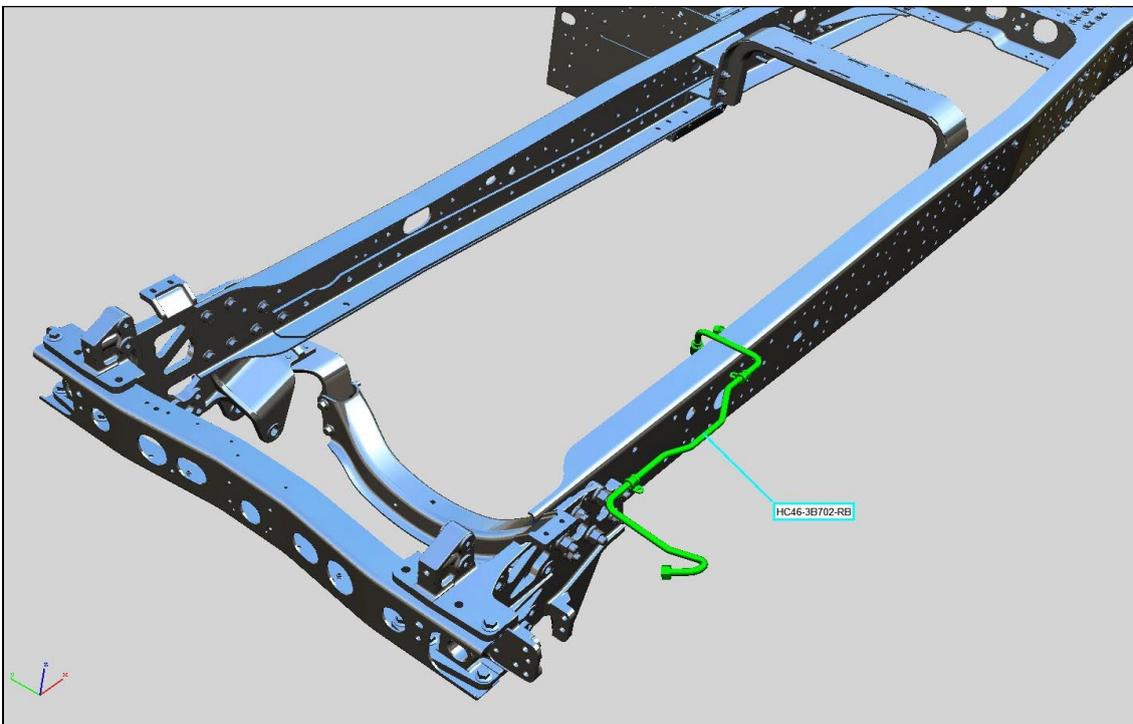

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN


RÉFÉRENCE : FSA202219

DATE DU JOUR : 20/01/2023


OBJET : Remplacement du tuyau de direction

TYPE FSA : Notification au client

FSA202219H

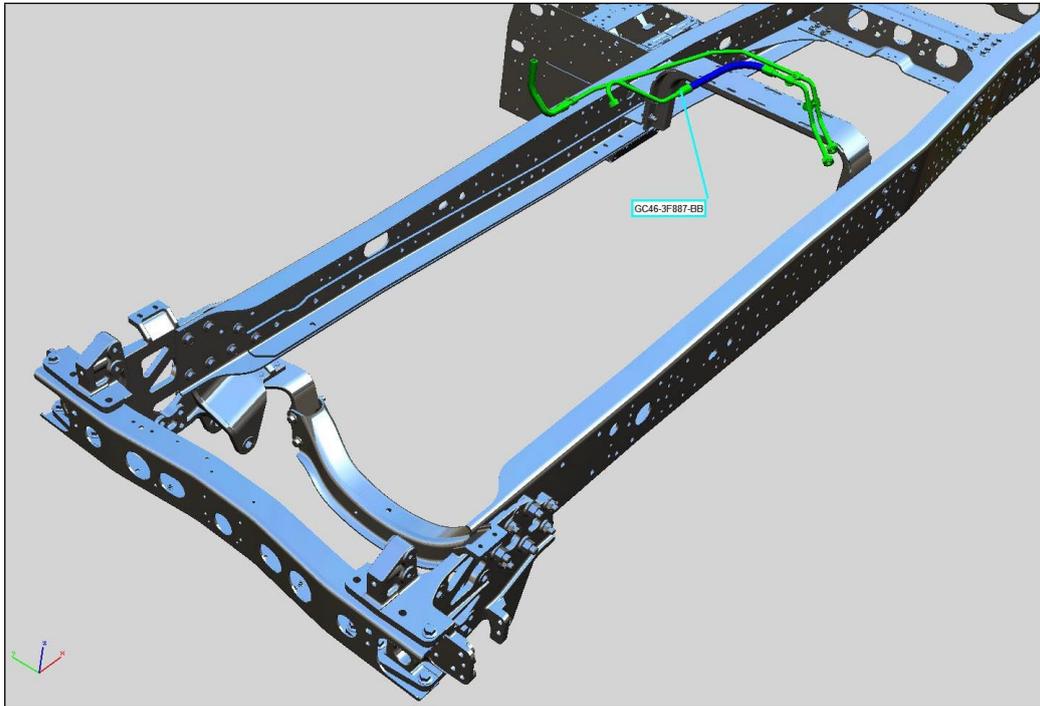

FSA202219I

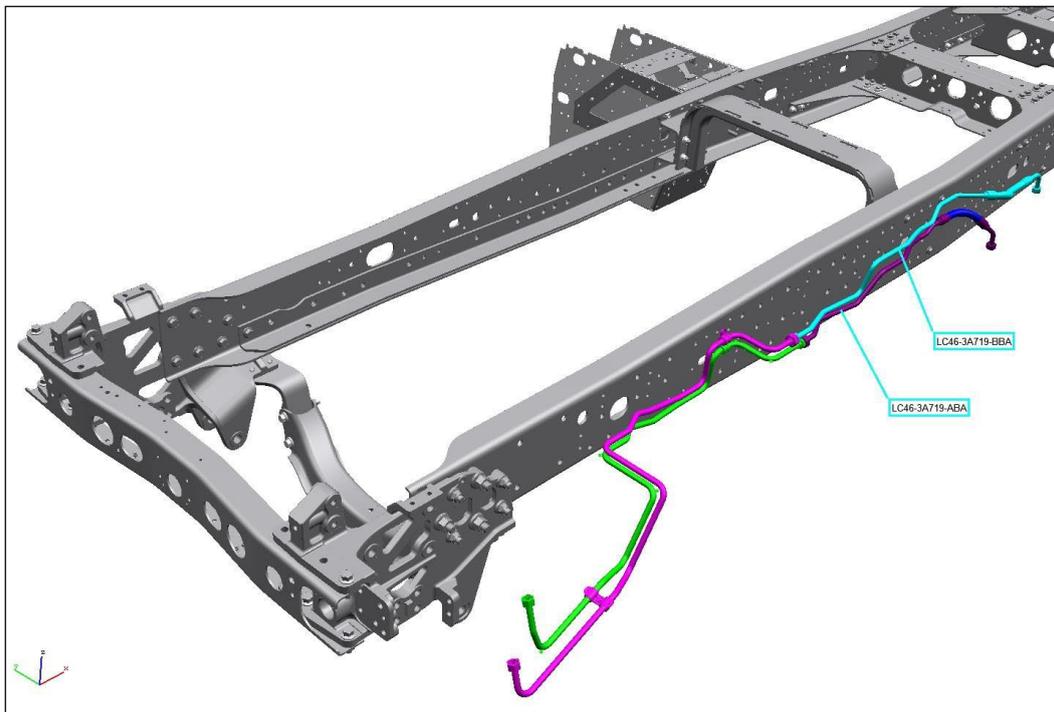

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN


RÉFÉRENCE : FSA202219

DATE DU JOUR : 20/01/2023


OBJET : Remplacement du tuyau de direction

TYPE FSA : Notification au client

FSA202219J

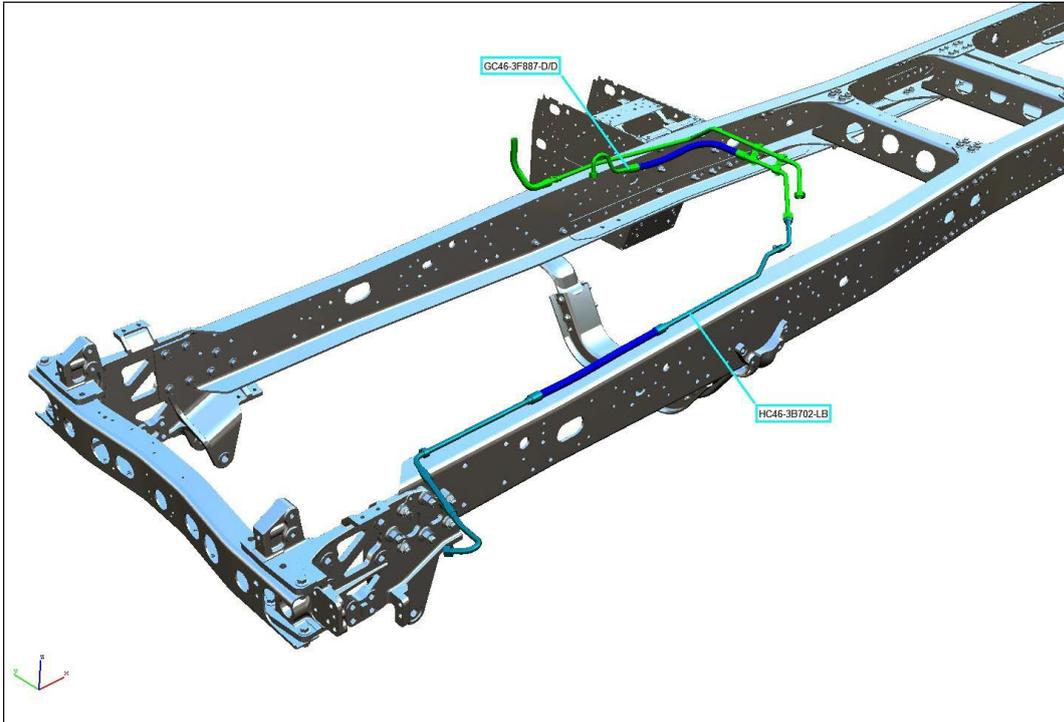

FSA202219K

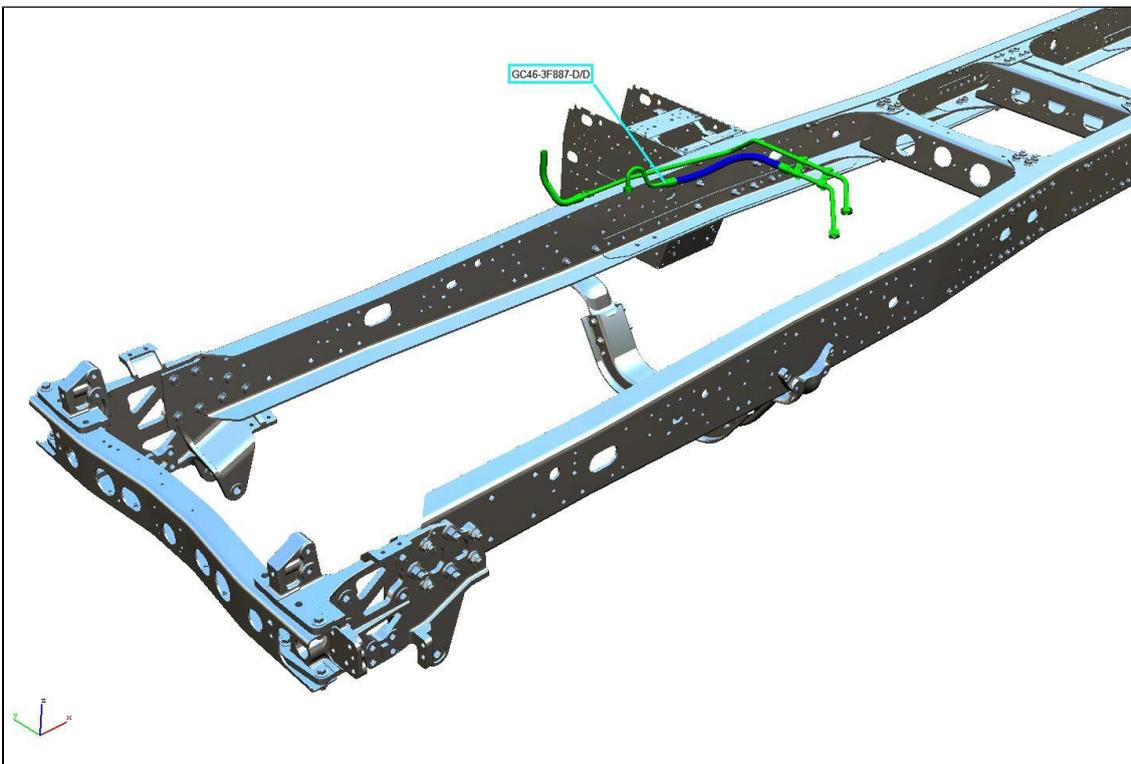

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN


RÉFÉRENCE : FSA202219

DATE DU JOUR : 20/01/2023

OBJET : Remplacement du tuyau de direction

TYPE FSA : Notification au client

FSA202219L

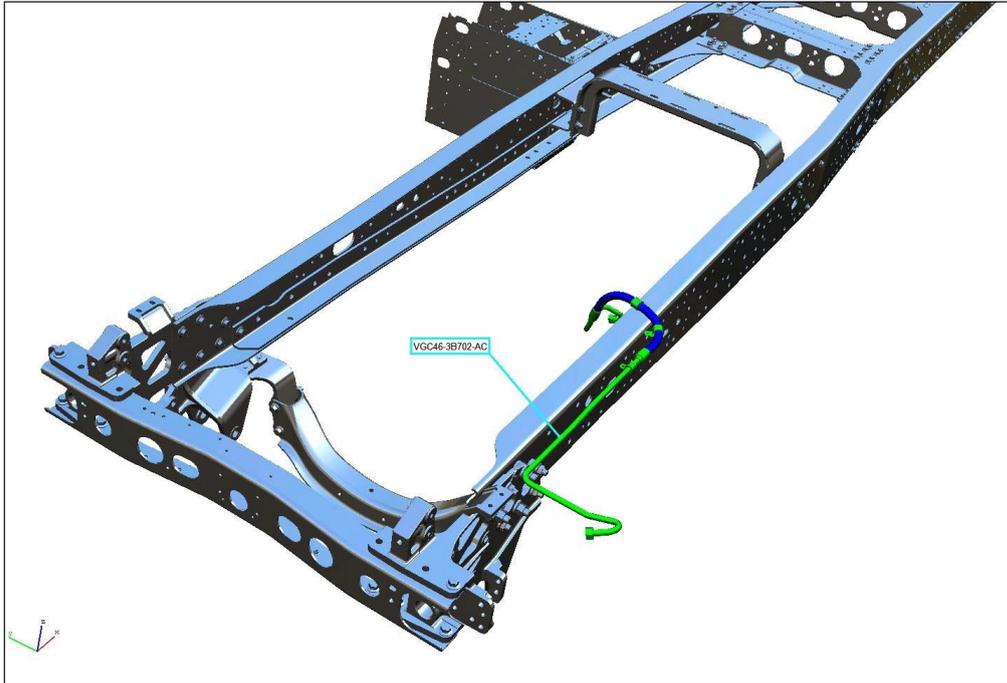

Application de service :

- 1- Veuillez basculer la cabine.
- 2- Veuillez retirer les tuyaux selon le numéro VIN et le code FSA et vidanger l'huile de direction. Veuillez placer un récipient sous le boîtier de direction pendant la vidange d'huile. Il est impératif d'utiliser une clé dynamométrique pour chaque processus d'assemblage !
- 3- Veuillez vérifier le niveau d'huile de direction une fois le processus terminé. Le niveau d'huile doit être compris entre **Min et Max** sur jauge d'huile. Le couple du bouchon du réservoir d'huile est de **20 Nm**.
- 4- Le moteur doit être démarré une fois le processus terminé. L'air dans le système doit être évacué en tournant le volant à gauche et à droite. La pédale d'accélérateur doit être actionnée pendant cette étape. Veuillez appliquer cette étape au moins 20 fois.
- 5- Après le test et l'élimination de l'air dans le système, l'huile de direction doit être vérifiée à nouveau (voir étape 3). Si l'huile de direction est correcte, veuillez tourner à nouveau le volant 5 fois et contrôler l'huile de direction si elle est comprise entre min et max.
- 6- Après toute cette étape, assurez-vous qu'il n'y a pas d'accumulation d'huile ou de saleté sur la zone de travail.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202219

DATE DU JOUR : 20/01/2023


OBJET : Remplacement du tuyau de direction

TYPE FSA : Notification au client

Liste de contrôle :

- 1- Le niveau d'huile de direction doit être vérifié.
- 2- Les fuites d'huile de direction doivent être vérifiées au point de raccordement des tuyaux.
- 3- La connexion du support et des clips doit être vérifiée.
- 4- Le volant doit être tourné 10 fois vers la gauche/droite pour vérifier s'il y a des vibrations ou du bruit.

Les valeurs de couple des tuyaux de direction sont données comme les dessins ci-dessous ;

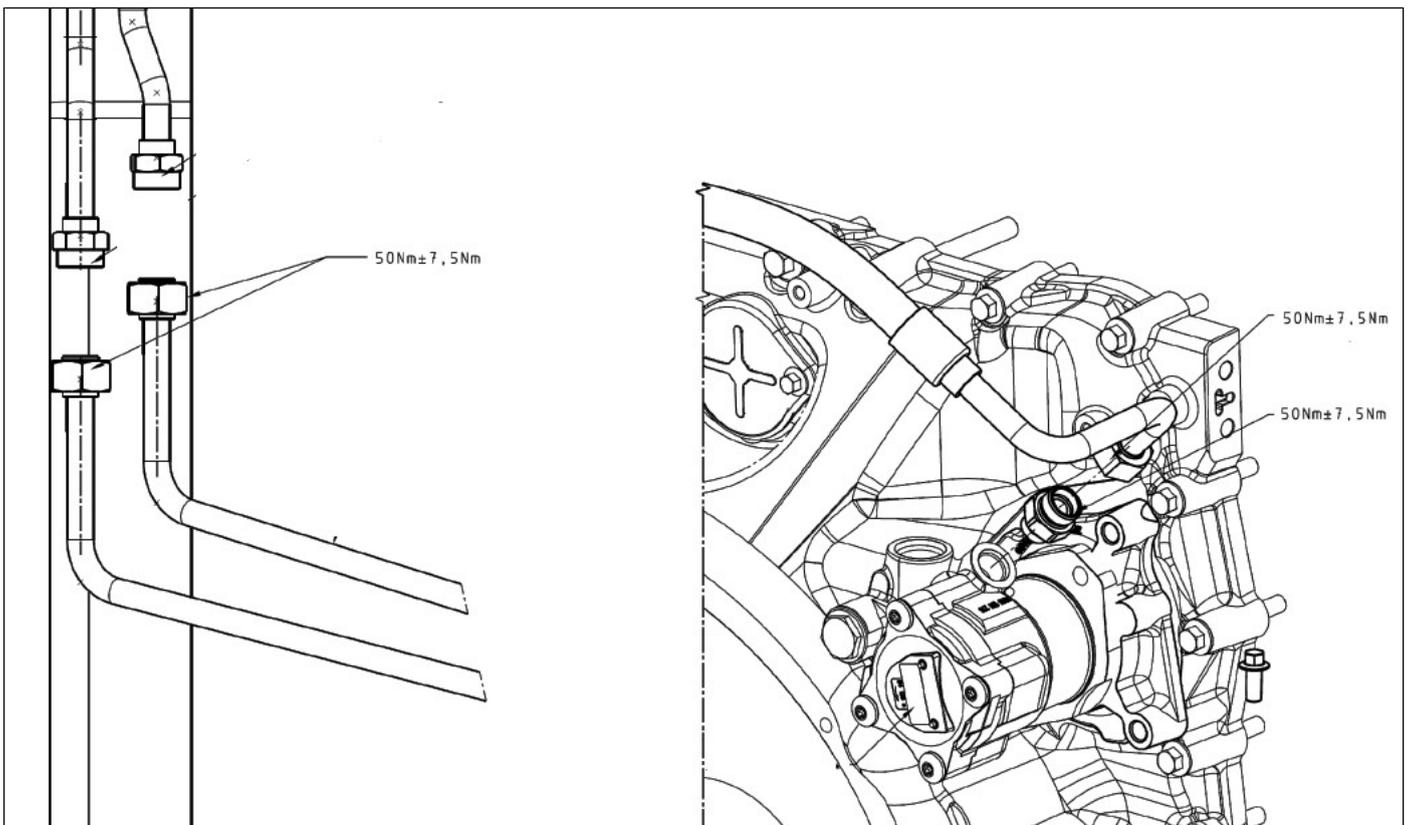


INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202219

DATE DU JOUR : 20/01/2023

OBJET : Remplacement du tuyau de direction

TYPE FSA : Notification au client

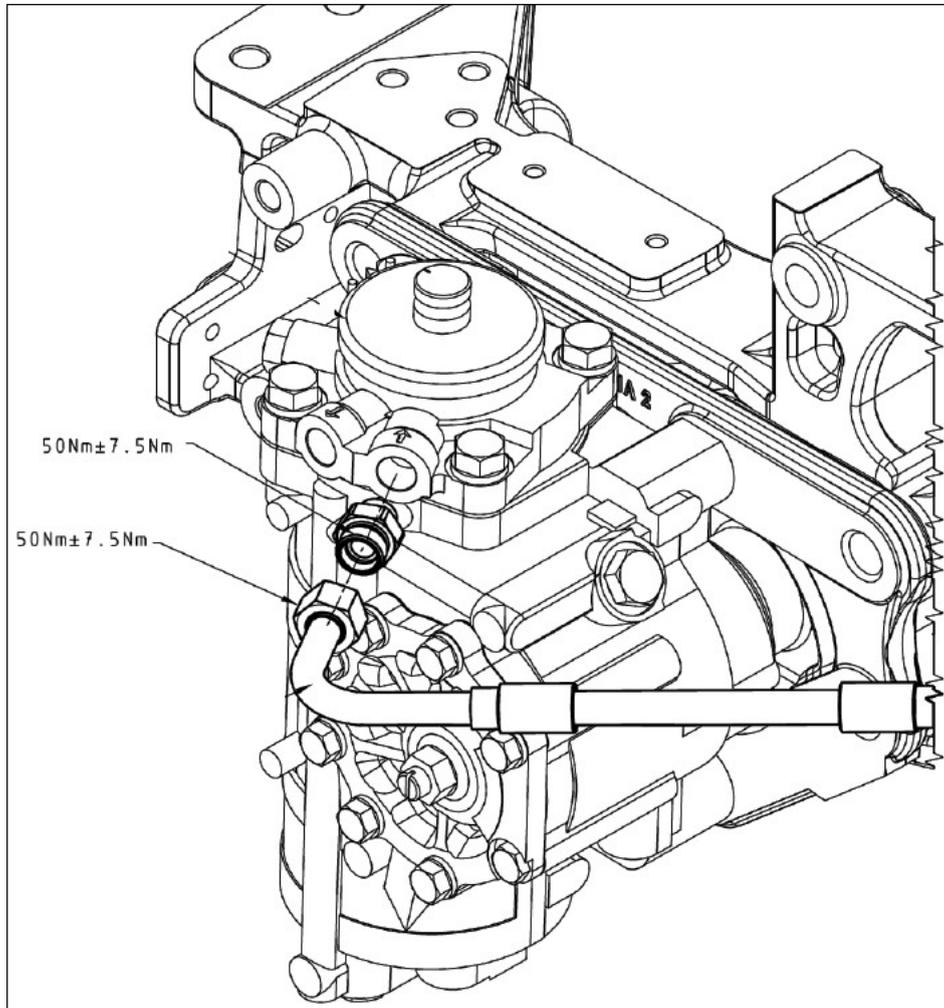



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202219

DATE DU JOUR : 20/01/2023

OBJET : Remplacement du tuyau de direction

TYPE FSA : Notification au client

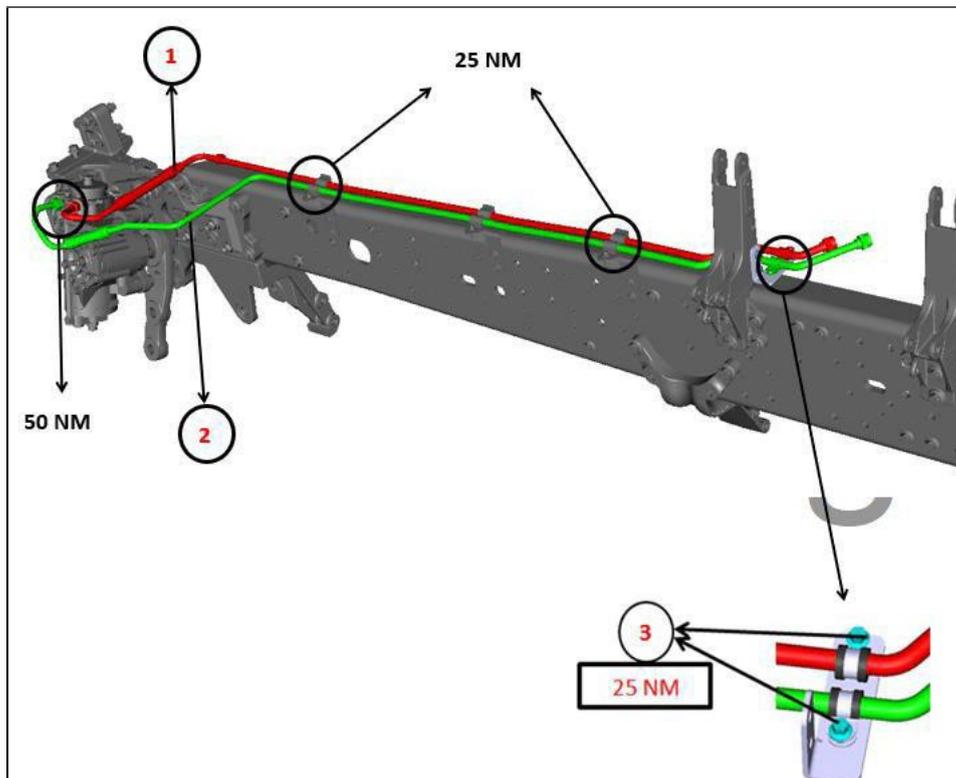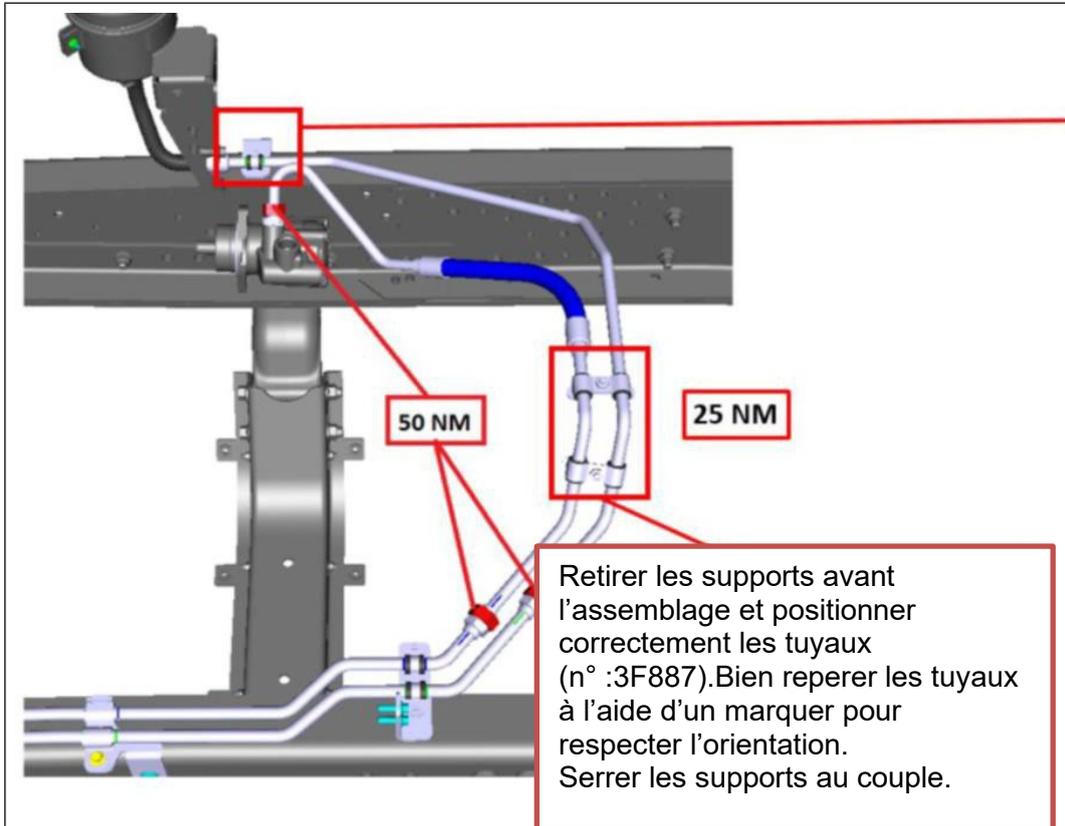


INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202219

DATE DU JOUR : 20/01/2023

OBJET : Remplacement du tuyau de direction

TYPE FSA : Notification au client

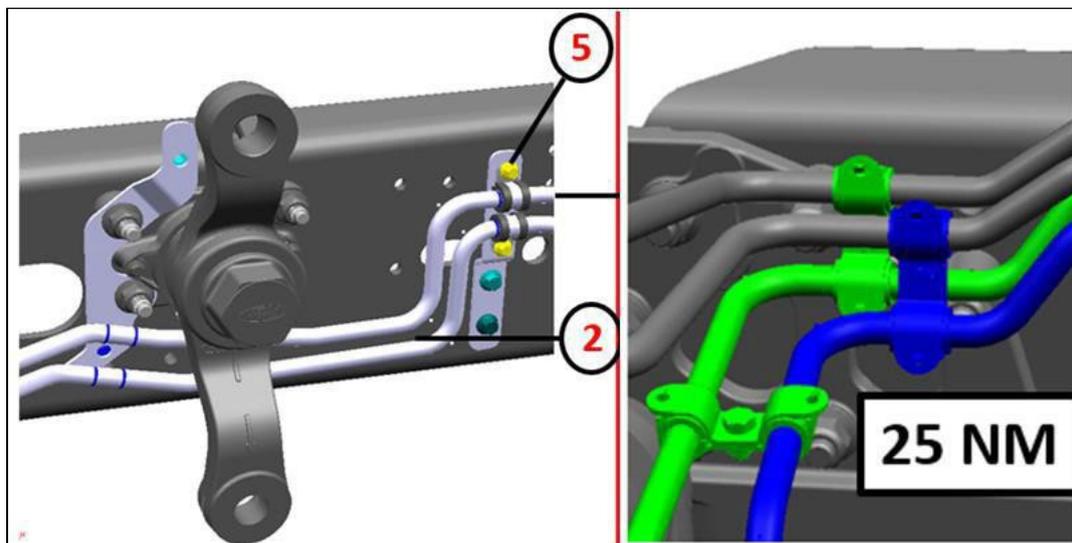

Le service technique Ford Trucks