

PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202122

DATE DU JOUR : 10.12.2021

OBJET : MISE A JOUR DE L'ETALONNAGE DU CLUSTER FSA

TYPE DE FSA : RAPPEL

Introduction

FSA202122 : Dans les véhicules spécifiés ; Le logiciel du cluster doit être mis à jour pour que l'avertissement du cluster (buzzer) ne fonctionne pas, la procédure pertinente est valable pour les véhicules fabriqués entre le 01/07/2021 et le 28/10/2021.

Travail:

Travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée
33C005 F	Mise à jour et contrôle du cluster (FSA202122)	0,6

Service Application

1- Exécutez le programme FODP2 / FODIT et utilisez la fonction « Auto Scan » pour détecter les unités de commande. Sélectionnez ensuite le module « Cluster ».

2- Une fois le module Cluster sélectionné, il doit être mis à jour à l'aide des fonctions de clignotement.


3- Après la programmation du module de cluster, le niveau du logiciel est JC46-14C026-CF ou supérieur.

4- Veuillez appliquer les étapes ci-dessous après le processus de flashage ;

- Contrôle : Après le processus de programmation, veuillez basculer entre les menus du module.
- Contrôle : Veuillez vérifier le son d'avertissement de la lumière de détresse après avoir appuyé sur son bouton.
- Contrôle : Veuillez vérifier le son du blocage de différentiel après avoir appuyé sur son bouton.
- Contrôle : Veuillez vérifier le son d'avertissement de porte ouverte après avoir ouvert les portes.
- Contrôle : Veuillez vérifier le niveau SW s'il s'agit de JC46-14C026-CF ou supérieur.
- Contrôle : Veuillez vérifier les étapes ci-dessus avec la 2ème touche **si elle est disponible**.

Remarque importante : Si le problème persiste après le processus de programmation, veuillez contacter l'équipe d'ingénierie de service pour connaître les étapes supplémentaires.

ÉCRAN ECUID FODIT

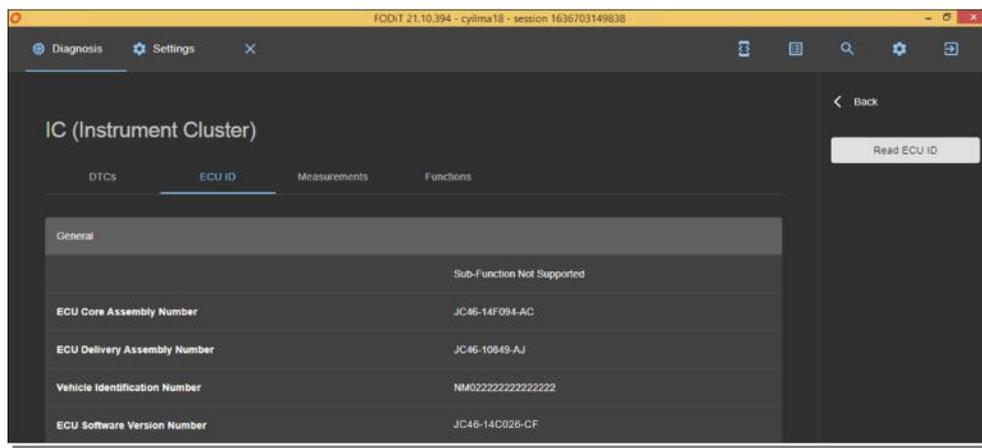

PROCÉDURE DE SERVICE


RÉFÉRENCE : FSA 202122

DATE DU JOUR : 10.12.2021

OBJET : MISE A JOUR DE L'ETALONNAGE DU CLUSTER FSA

TYPE DE FSA : RAPPEL

ÉCRAN ECUID FODP

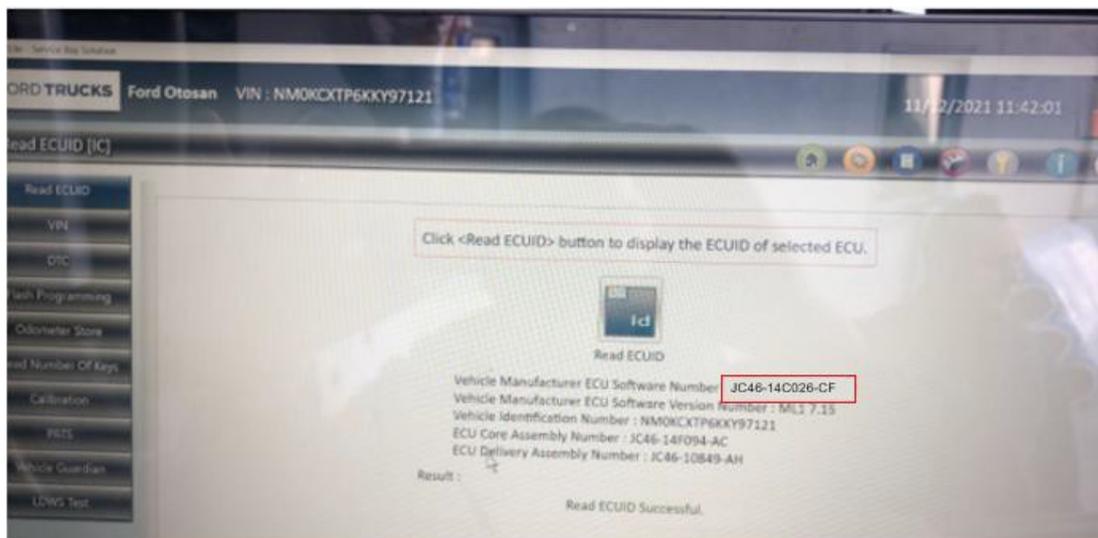

Remarque importante :

Après le processus de programmation, une capture d'écran comprenant le numéro VIN et la version du logiciel (indiquée ci-dessus) à partir de l'écran Lire l'ECUID doit être ajoutée à la carte de réclamation.

Sincères salutations

Le service technique Ford Trucks