

Véhicules utilitaires lourds

Bulletin d'information à être distribué à :	Gestionnaire de service	Gestionnaire de garantie	Gestionnaire des pièces	Chef technicien	Conseiller en services	BMIS
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Objet	Changements de spoilers latéraux sur les véhicules F-MAX fabriqués avant le 15.12.2022
Modèle	Véhicules F-MAX
Résumé	Lors de l'installation du nouveau becquet latéral de niveau sur les véhicules F-MAX identifiés, la poignée et Les boulons de connexion de la poignée doivent être annulés.

Travail:

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée (heure)
Réf. 41C148	Remplacement du support de spoiler Side	0,5

Pièces à utiliser

Numéro de pièce	Nom de la pièce	Nombre de pièces
DC46 V551T14 AA	Boulon	2
JC46 E442A80 matin	Aileron latéral (côté droit)	1

Service Application

Lorsque le remplacement du support de spoiler latéral est nécessaire sur les véhicules F-MAX fabriqués avant le 15.12.2022, la poignée doit être retirée et les 2 trous de boulon vides doivent être fermés avec le boulon numéroté DC46- V551T14-AA. La poignée à retirer est la suivante.

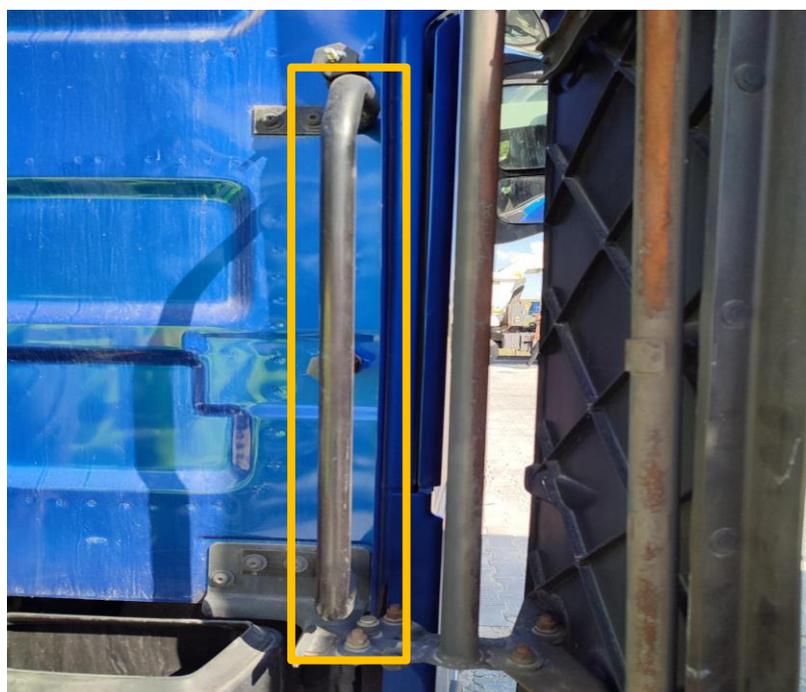


Figure 1 : Pièce à retirer

1. Comme on peut le voir sur la « Figure 2 » ci-dessous, une fois le conduit d'air retiré, les raccords boulonnés dans les boîtes rouge et jaune sont retirés et la poignée est séparée de la carrosserie du véhicule.

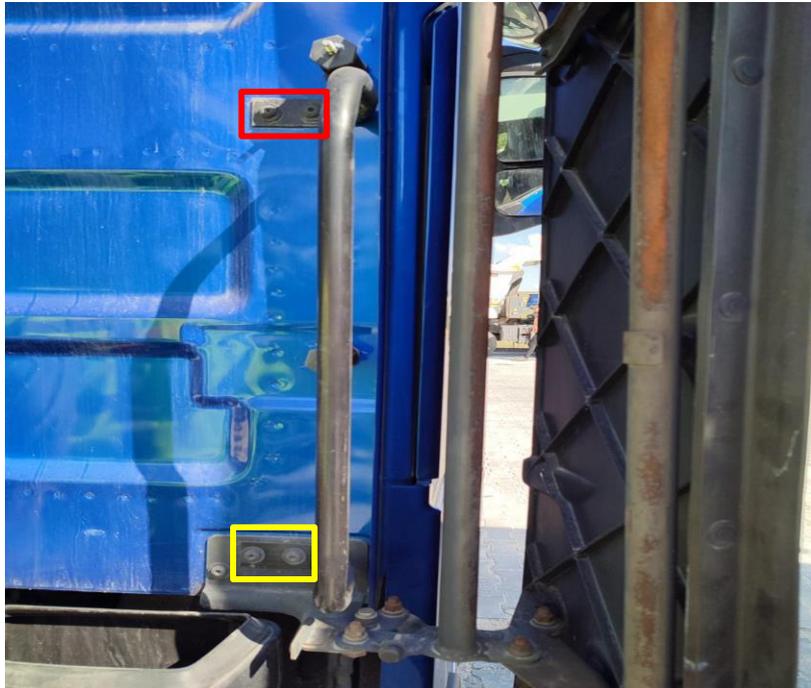


Figure 2 : Boulons à retirer.

2. Les boulons de connexion dans la boîte jaune sont resserrés en place.
3. Les boulons numérotés DC46-V551T14-AA sont serrés aux connexions à l'intérieur de la boîte rouge. L'assemblage terminé illustré à la « Figure 3 ».



Figure 3 : Resserrage des boulons

4. Le processus est complété par l'assemblage du conduit d'air.



Figure 4 : Terminé au cours de l'exercice.

Cordialement,
Ingénierie de service Ford Trucks