

*Véhicules utilitaires lourds*

Information s à être distribuée à :	Gestion naire de service	Gestiona ire de garantie	Gestionnaire des pièces	Maître technicien	Conseille r en entretie n	BMIS
	✓	✓	✓	✓	✓	✓


<b>Objet</b>	Problème de feux de rangement de la couchette supérieure
<b>Modèle</b>	F-MAX
<b>Résumé</b>	Réglage du verrou de rangement de la couchette supérieure grâce aux voyants toujours allumés

**Travail**


Code du travail	Nom de la main- d'œuvre	Heure
43C330 Q	Réglage du verrou de rangement de la couchette supérieure	0,1 h

**Procédure de service**


- Dévissez les 2 écrous indiqués sur l'image ci-dessous.

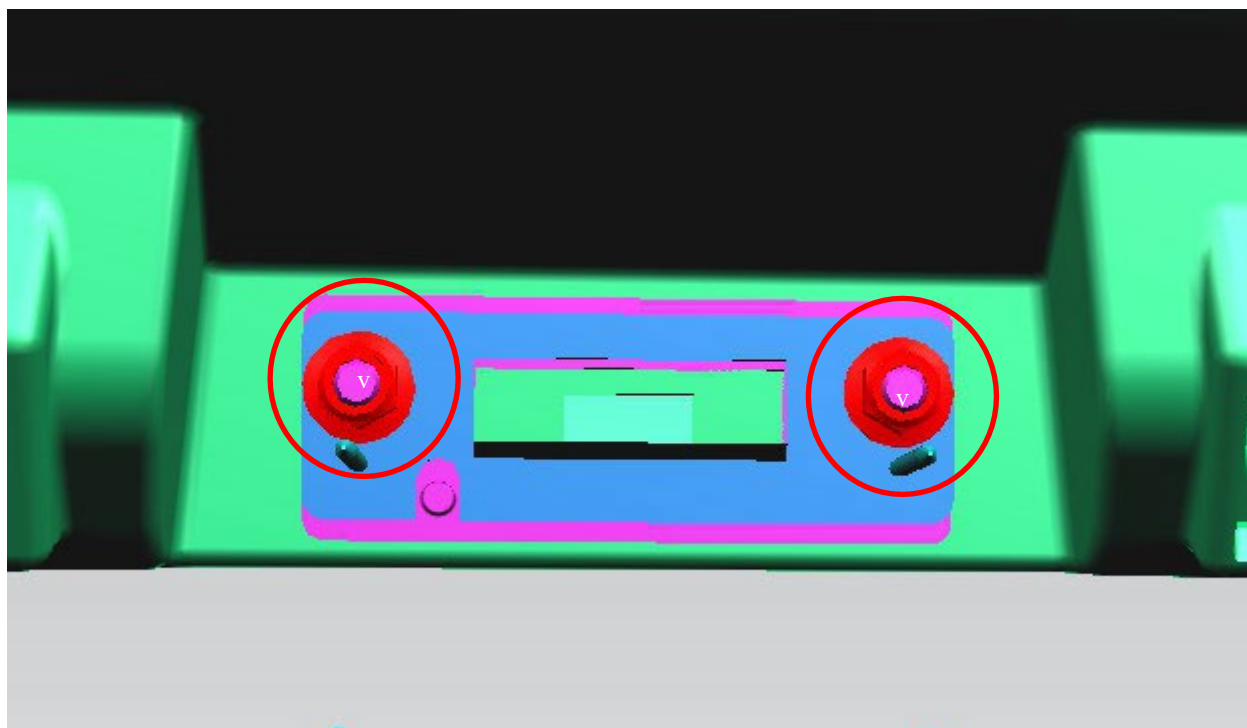

- Pièce associée soulevée de 2 mm comme le montre l'image ci-dessous.

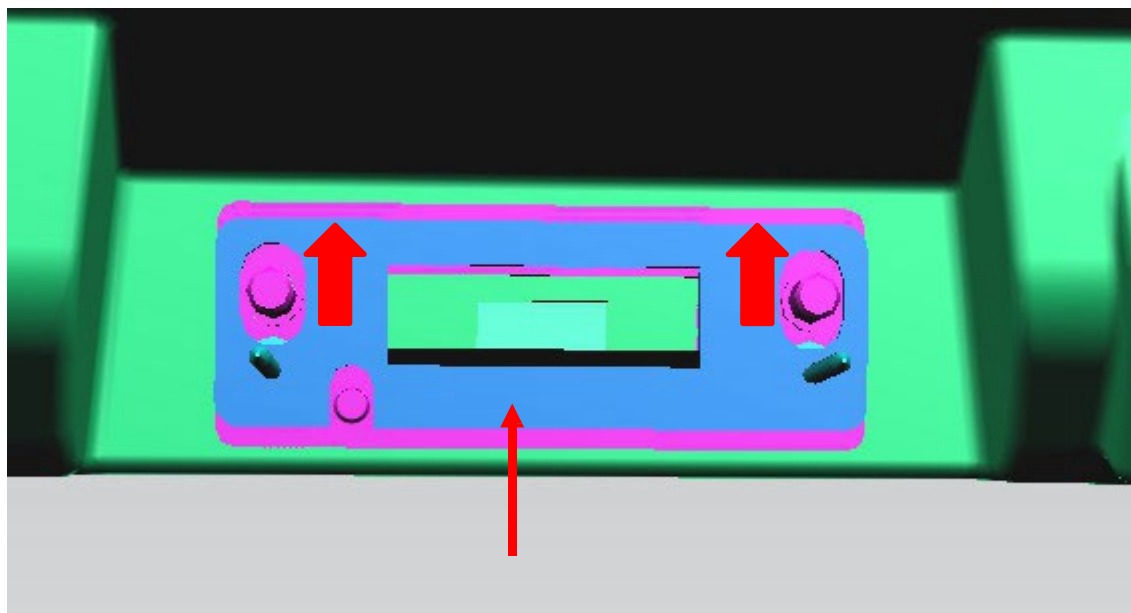

- Vissez les 2 écrous (Couple 4Nm)

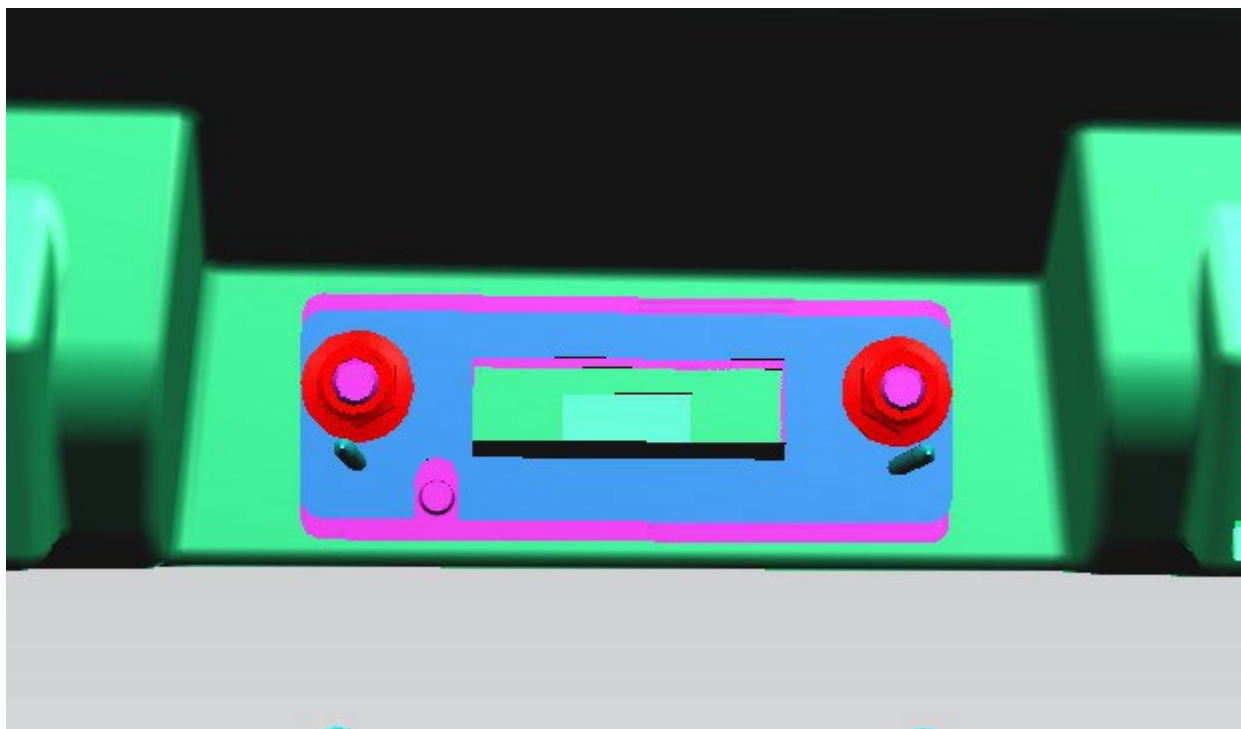

- Après l'opération, les couvercles sont vérifiés par l'ouverture et la fermeture. En cas de coincement, la gâche de serrure est déplacée de 1 mm vers le bas dans le sens de la flèche.