
PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202508

DATE : 28.08.2025

OBJET : Remplacement du silencieux du F-MAX E-APU V2

TYPE FSA : Notification client

Introduction

Dans les véhicules F-MAX, un joint à lèvre disloqué provoque une fuite d'air externe au niveau de la vanne de purge de l'unité de traitement d'air. Par conséquent, le silencieux de l'E-APU doit être remplacé. Veuillez consulter la section « Mise en œuvre du service » pour plus d'informations sur les procédures à suivre.

Travail:

Code du travail	Nom du travail	Temps
F2V21 2D014SILENCER	Remplacement du silencieux E-APU	0,15 heure

Pièce de rechange :

Numéro de pièce	Nom de la pièce	Quantité
KTJC46-2D014-AA // T500670	Silencieux E-APU	1

Note importante !

La pièce doit être commandée comme type de commande : "Campagne"

Mise en œuvre du service :

- 1) Tournez le silencieux dans le sens indiqué et retirez-le.



- 2) Remplacez par un nouveau silencieux (KTJC46-2D014-AA), utilisez la graisse fournie dans la boîte et serrez à la main comme indiqué direction



Cordialement,

Ingénierie de service pour camions Ford