

PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202603

DATE : 03.02.2026

OBJET : Problème avec le faisceau de câbles du chauffage à grille FSA TYPE : Notification client

Introduction

Dans les véhicules F-Max Gen 2, si le câblage du chauffage à grille vers le chauffage à grille était court et tendu, cela entraînait le déboîtement des bornes à broches. Le kit d'entretien numéro TC46-14293-AAA sera appliqué conformément aux mesures d'entretien définies ci-dessous.

Pièce :

Code	Nom de la pièce	Quantité
TC46-14293-AAA	KIT - RACCORD DE SERVICE	1
FC46 1A303 AA	837x RUBAN	1/50

Code du travail :

Code du travail	Nom du travail	Durée (heures)
FSA202603	Remise en état du câblage d'un radiateur électrique (application FSA)	0,50

Procédure d'entretien :

1. Veuillez incliner la cabine, puis couper le commutateur principal de la batterie ou le commutateur ADR.



2. Retirez le connecteur du relais du chauffage de la grille dont le code C est « C1E604 ».




3. Veuillez retirer la goupille.



4. Le kit de raccordement (TC46-14293-AAA) sera utilisé lors de l'intervention.



5. Veuillez couper le câblage (12A690) indiqué ci-dessous, en veillant à ne pas le couper au même endroit.

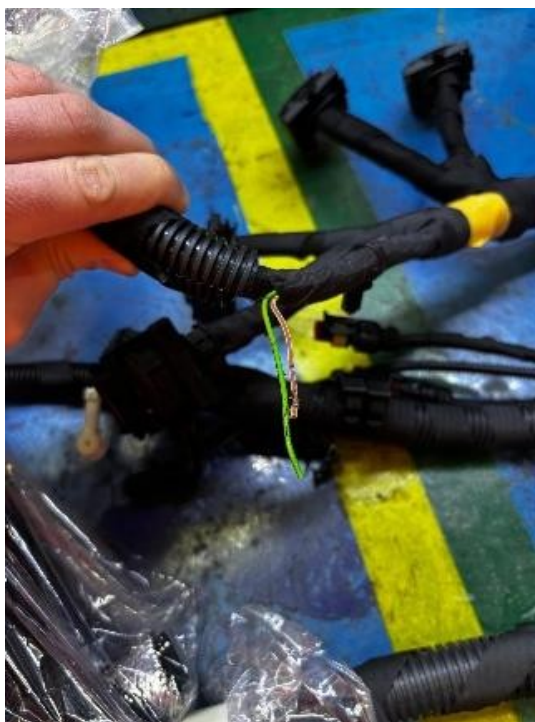

6. Une borne supplémentaire sera connectée au câble jaune/violet du 12A690 à partir du câblage de la fente 2 du connecteur.



7. Les bornes supplémentaires seront fixées à l'aide d'une gaine thermorétractable.



OBJET : Problème avec le faisceau de câbles du chauffage de la grille FSA TYPE : Notification au client

8. Une borne supplémentaire sera connectée au câble vert/orange du 12A690 à partir du câblage de l'emplacement 1 du connecteur.



9. Les bornes supplémentaires seront fixées à l'aide d'une gaine thermorétractable.



PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202603

DATE : 03.02.2026

OBJET : Problème avec le faisceau de câbles du chauffage à grille
TYPE DE FSA : Notification au client

10. Du ruban adhésif (FC46 1A303 AA) sera appliqué sur les câbles.
11. Le connecteur du chauffage de grille sera inséré dans le module du chauffage de grille.
12. La goupille à pression sera installée à sa place.
13. Le câblage retravaillé sera vérifié visuellement afin de s'assurer qu'il ne touche rien.



Cordialement,
Service d'ingénierie Ford Trucks