INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE : FSA202005 A&B **DATE DU : 19.03.2020**

OBJET : FORD TRUCKS, MISE À JOUR DU FEU DE JOUR F-MAX BCU (UNITÉ DE CONTRÔLE DE LA CARROSSERIE)

DESCTRIPTION FSA ;
FSA202005 A&B : Mise à jour du module BCU pour l'éclairage du DTRL (feux diurnes) comme

souhaité. Veuillez lire l'application de service pour être informé des étapes nécessaires.

Liste des VIN :

La liste VIN est donnée dans EW System. (LISTE VIN FSA202005A & FSA202005B)

Travail

Code du travail	Description	Heure
Référence 29C006	Mise à jour de la BCU	0,5 Heures

Service Application

Mise à jour du module BCU pour l'éclairage du DTRL (feu diurne) comme souhaité.
Après toutes les étapes de cette application, ECAS , le module de capteur de pluie et de lumière, la télécommande et le fonctionnement de la fenêtre doivent être vérifiés ; L'ECAS, l'étalonnage des capteurs de pluie et de lumière et l'apprentissage des fenêtres et des télécommandes doivent être appliqués si nécessaire.

- Après les mises à jour de la BCU, la version de la BCU doit être vérifiée conformément à la version du logiciel ci-dessous ;

    a. **JC46-14C100-BE_v1 ou supérieur**

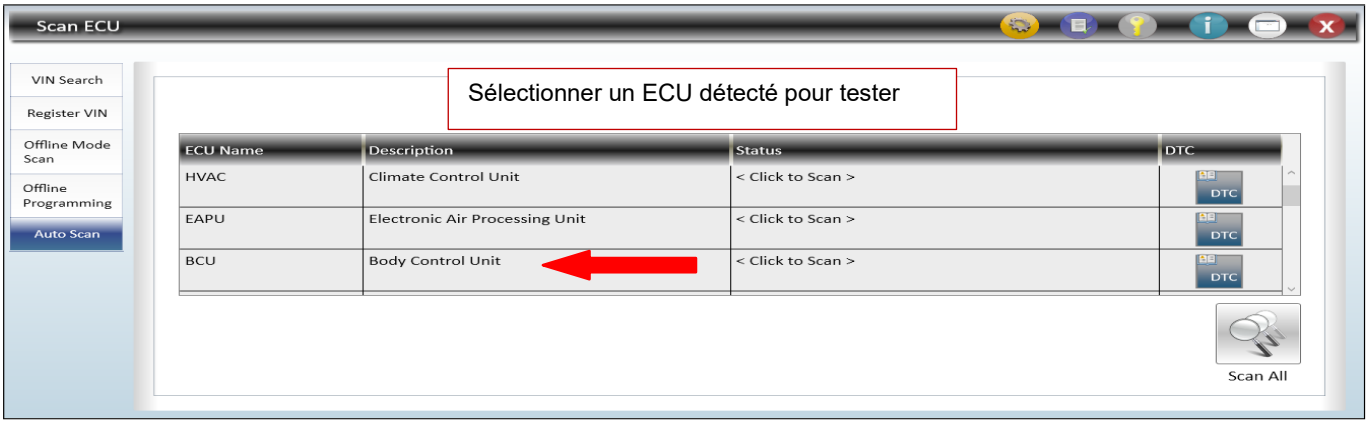

- Après avoir sélectionné BCU en cliquant sur « Cliquer pour scanner », cliquez une fois de plus pour accéder au module BCU.
- Après être allé dans BCU, si l'écran ci-dessous s'affiche, veuillez cliquer sur le bouton « Mettre à niveau ». Cela peut prendre 5 à 8 minutes si le module a une mise à jour. Pendant ce temps, veuillez ne pas vous engager avec l'ordinateur pour d'autres travaux et assurez-vous que la batterie et la vitesse du réseau sont correctes.

La mise à jour sera effectuée automatiquement. Veuillez appliquer les instructions.

- Après les mises à jour de la BCU, la version de la BCU doit être vérifiée conformément à la version du logiciel ci-dessous ;

b. JC46-14C100-BE ou supérieur

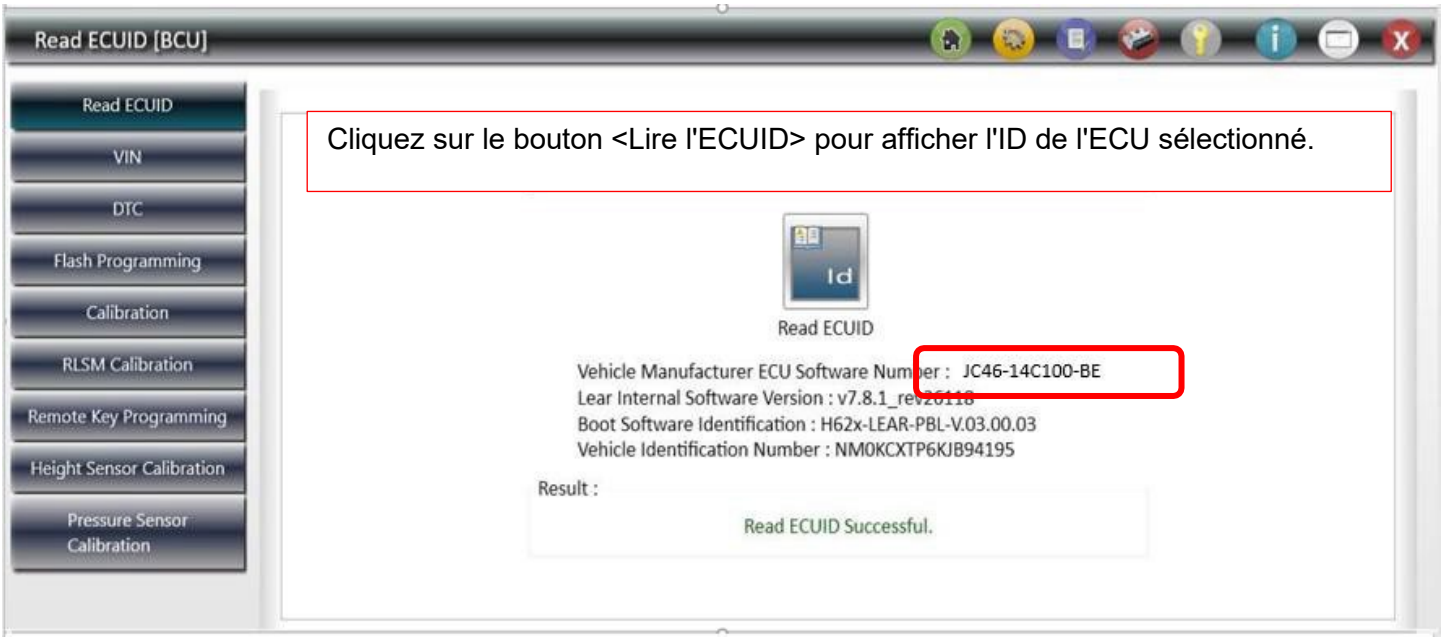

INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE : FSA202005 A&B **DATE DU : 19.03.2020**

OBJET : FORD TRUCKS, MISE À JOUR DU FEU DE JOUR F-MAX BCU (UNITÉ DE CONTRÔLE DE LA CARROSSERIE)

- Si le bouton Mise à niveau n'est pas visible, veuillez continuer comme processus normal de mise à jour de la BCU en cliquant sur **Programmation Flash.**

- *sur les véhicules FMAX ; L'étalonnage ECAS doit être appliqué après la mise à jour de la BCU.*

Sinceres salutations
Ford Trucks Service Engineering
Ford Automotive Industry Inc