PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202507	**DATE DU JOUR : 27.05.2025**
OBJET : DEFAILLANCE DE L'ANTIDEMARRAGE DUE AU PORTE-CLES	
TYPE DE FSA : PROCHAINE VISITE DE SERVICE	

Un remplacement du porte-clés (KTRC46-15K601-AA) sera effectué sur les véhicules F-Line qui ont rencontré un défaut et qui ont le code d'erreur ci-dessous. Le remplacement sera effectué en suivant les étapes décrites ci-dessous.

DTC (3 octets)	DTC à l'affichage	DTC Description (EN)
0x90D781	Réf. B10D7-81	PATS a reçu un format invalide du code de clé du transpondeur de clé de contact

Application de service :

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Temps (h)
F8V07 15K601	Remplacement du porte-clés	0,50 heure
F3V17 DTCCONTROL	Contrôle DTC	0,10 heure

1. Le contrôle DTC doit être vérifié via le cluster.
2, **s'il n'y a PAS** de **code DTC « B10D7-81 »**, veuillez utiliser uniquement la main-d'œuvre « DTC Control » sur la réclamation FSA.
3. S'il y a le **code DTC « B10D7-81 »**, veuillez demander la pièce « **KTRC46-15K601-AA »** via le « **système de ticket de pièce de rechange** ». **La pièce sera expédiée sur commande à partir de l'entrepôt central et gérée comme non disponible à la vente.**

Remarque importante : Des photos d'épreuve, sur lesquelles « le code DTC (B10D7-81) et les informations de kilométrage » clairement visibles sur le cluster doivent être joints au billet de pièce de rechange.

Liste des pièces :

S'il y a un code DTC comme « B10D7-81 », veuillez suivre les étapes ci-dessous ;

N° de pièce	Nom de la pièce	Quantité
KTRC46-15K601-AA	Porte-clés	1 kit (chaque kit comprend 2 clés)

- À l'aide d'un tournevis d'un diamètre de 1,5 mm, positionnez la pointe du tournevis de manière à ce qu'elle s'aligne avec la partie serrure de la clé, puis retirez la goupille à l'aide d'un marteau.

Spécifique à l'entreprise-Propriétaire

- Une fois la goupille retirée, la clé est retirée pour la détacher de la télécommande.

- La clé retirée est insérée dans la télécommande sans clé commandée avec les dents vers le bas, comme indiqué ci-dessous.

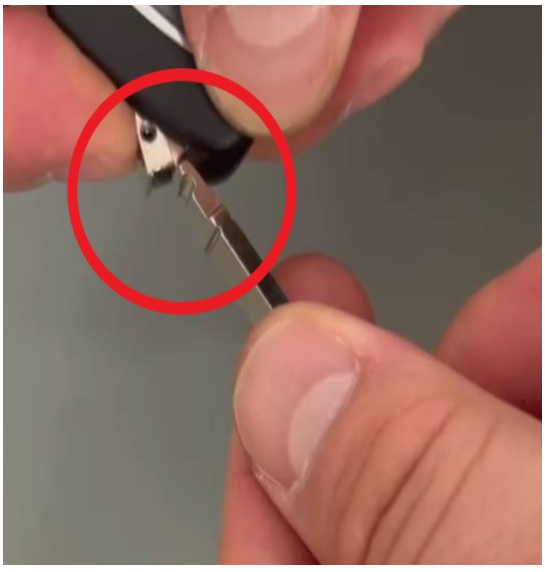

- Une fois la clé en place, la goupille précédemment retirée est remise dans la position indiquée sur le porte-goupille à l'aide d'un marteau.

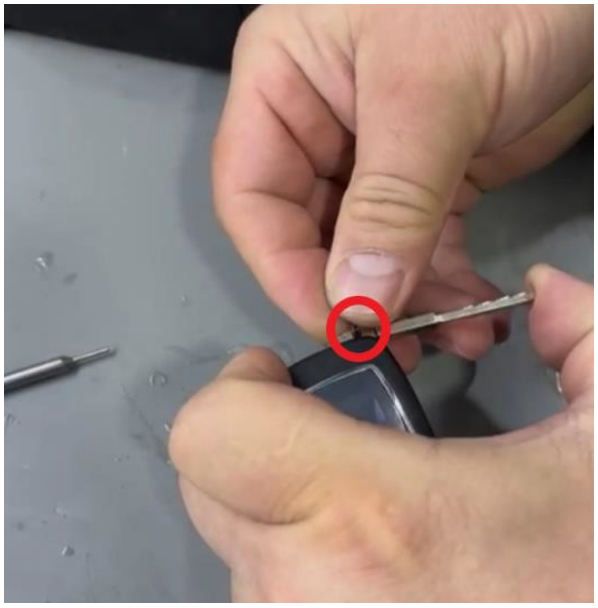

- Une fois la goupille placée, le mouvement de la clé est vérifié.

- Le même processus est également effectué pour la deuxième clé.
- Une fois les clés remplacées, les clés sont effacées sur FODiT puis reprogrammées.

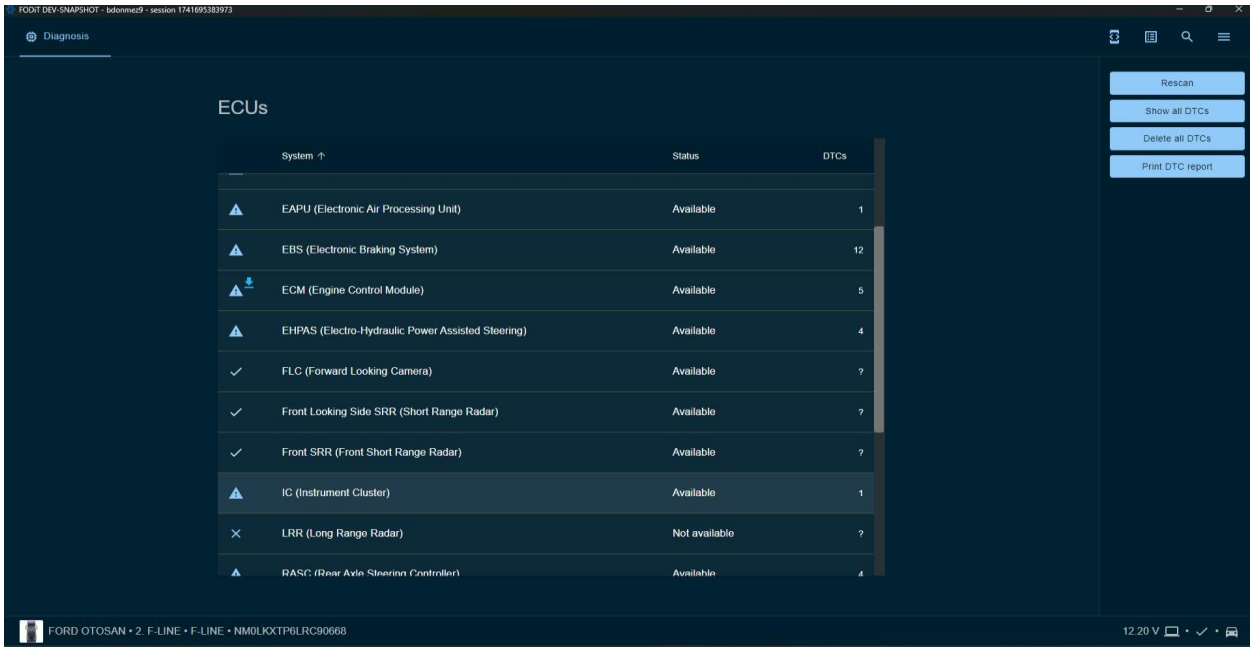

Le processus de suppression de la clé est le suivant :

- L'application FODiT avec la dernière version est ouverte et le véhicule est connecté. Une fois la connexion établie, le bouton « Scanner le véhicule » est enfoncé.

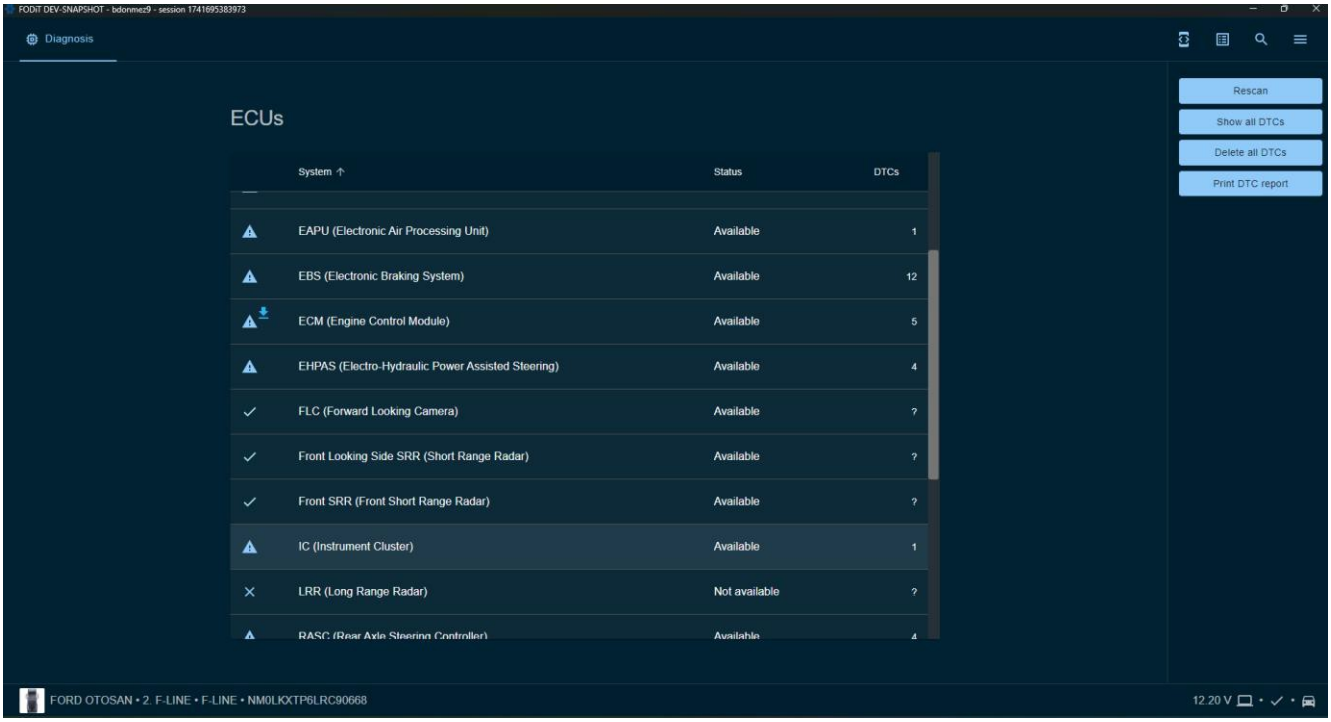

- IC est sélectionné dans les calculateurs.

Spécifique à l'entreprise-Propriétaire

RÉFÉRENCE : FSA 202507 **DATE DU JOUR : 27.05.2025**

OBJET : DEFAILLANCE DE L'ANTIDEMARRAGE DUE AU PORTE-CLES

TYPE DE FSA : PROCHAINE VISITE DE SERVICE

- Dans l'IC, le PATS (Theft Prevention System) est sélectionné et le bouton « Exécuter » est enfoncé.

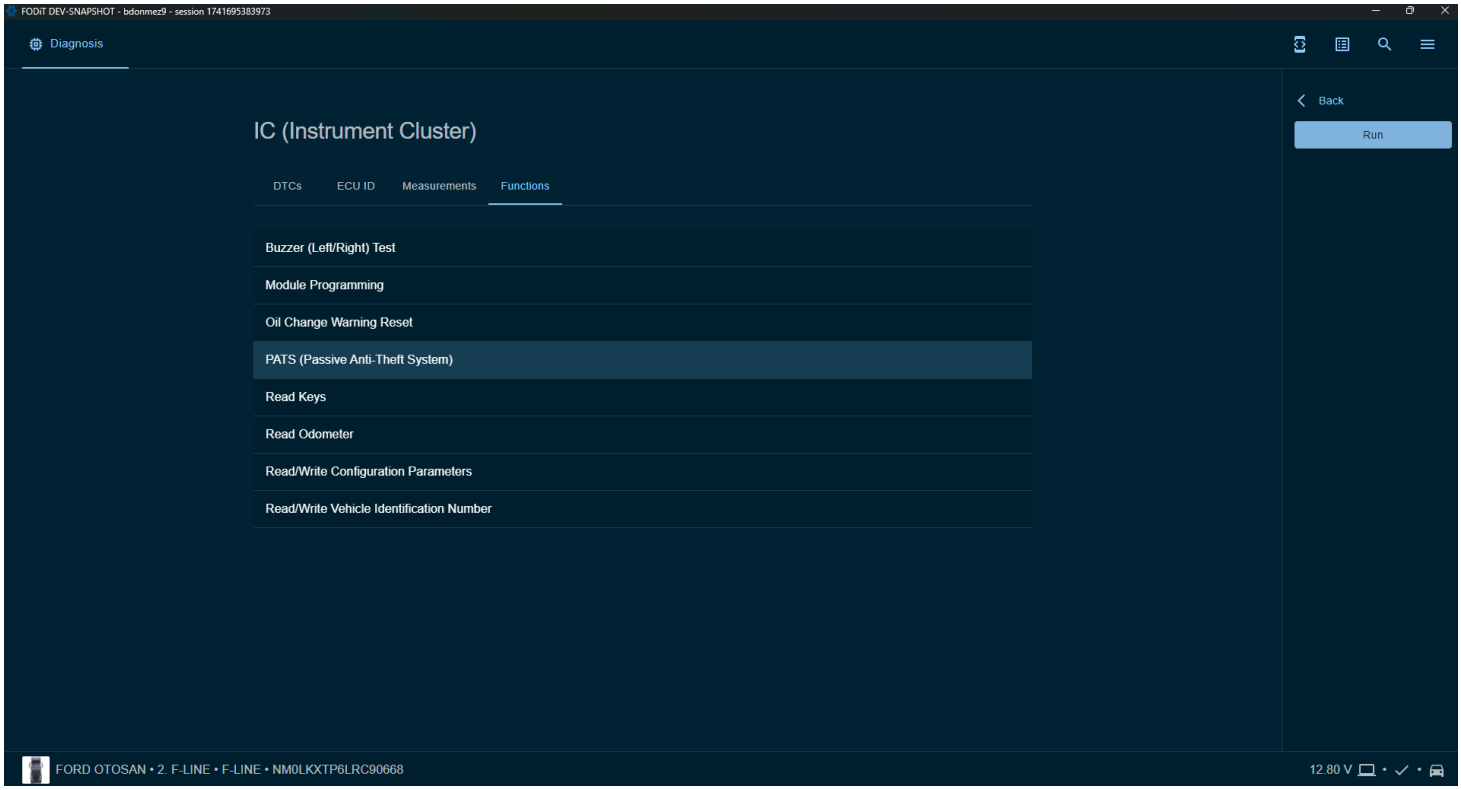

- Dans le menu, l'option « Supprimer les touches programmées » est sélectionnée.

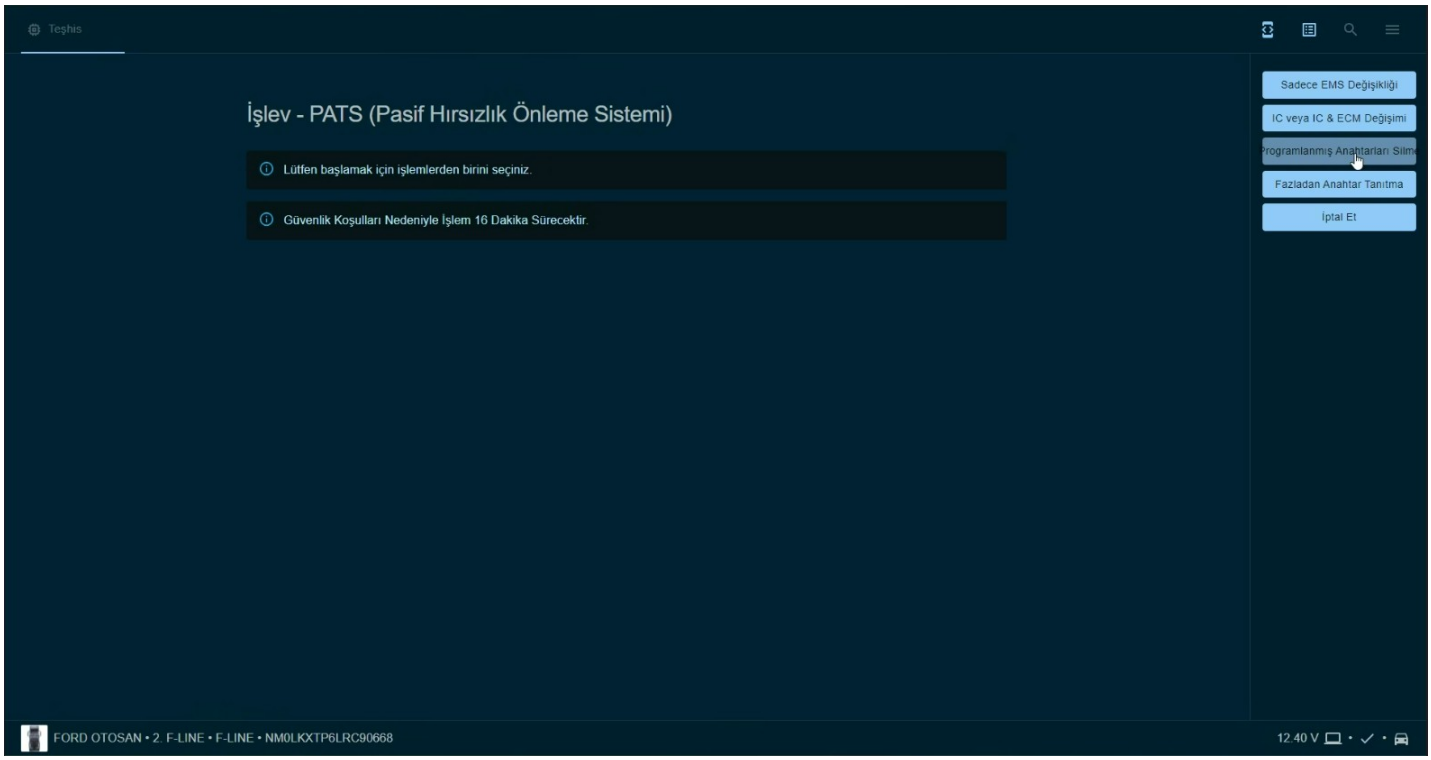

Spécifique à l'entreprise-Propriétaire

- Dans le menu, vous appuyez sur le bouton « Suivant ».

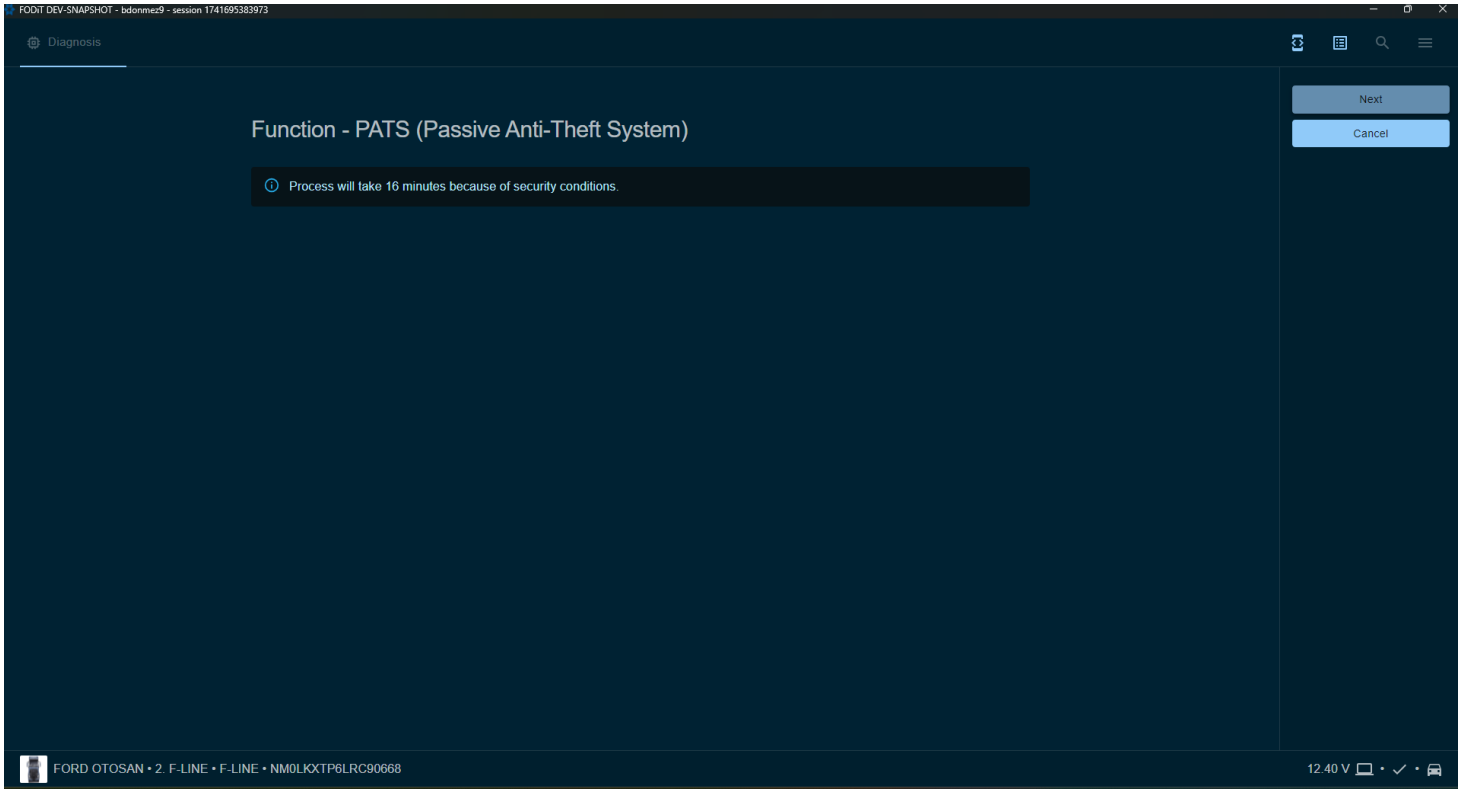

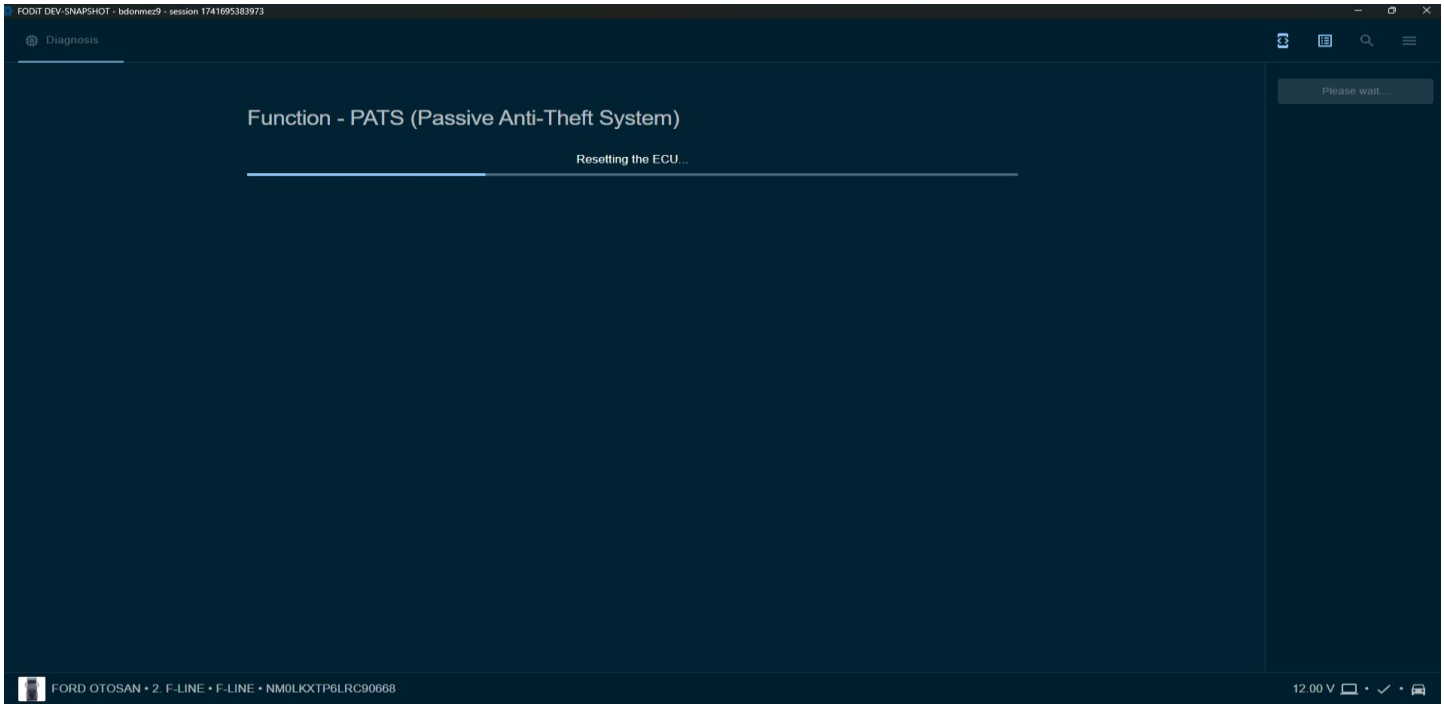

- Après 16 minutes, lorsque le processus est terminé avec succès, la clé est insérée dans le contact et tournée vers la deuxième position, puis mettez la clé de rechange et tournez également vers la deuxième position.

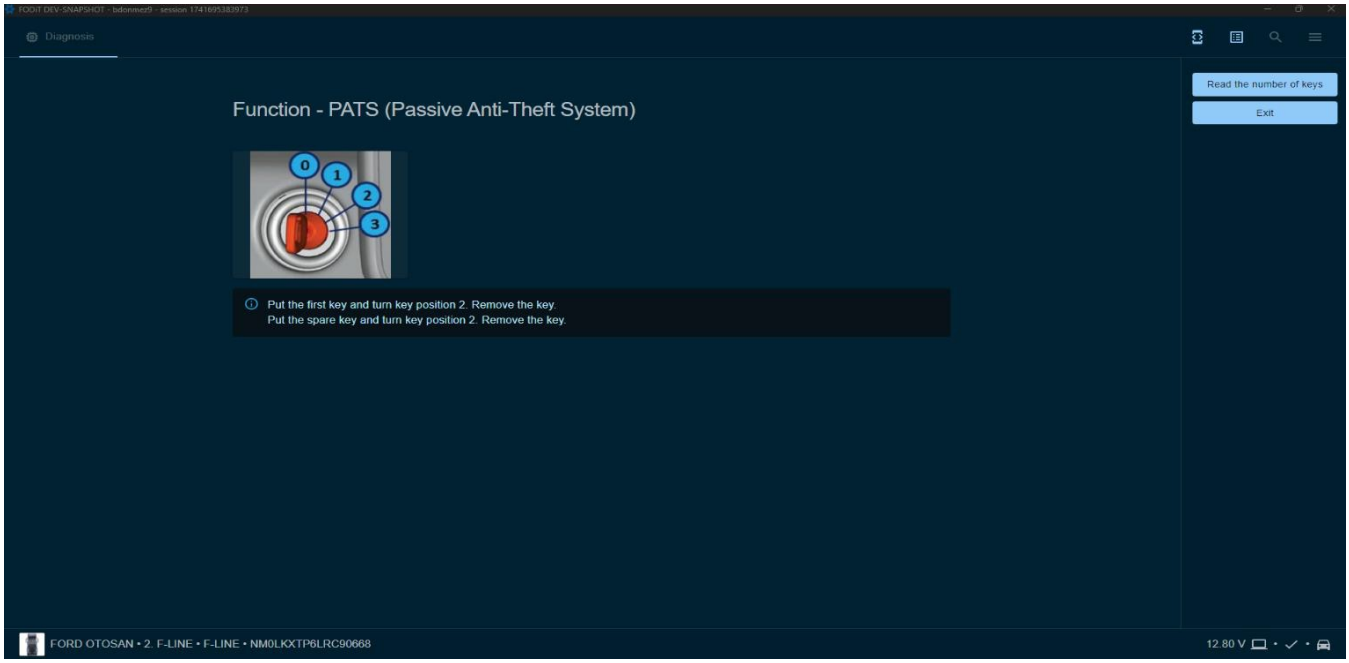

Sincères salutations

Le service technique Ford Trucks