

## PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202407

DATE DU : 28.06.2024

OBJET : Dysfonctionnement de l'ADR dû à un contact entre l'œillet et le châssis

FSA TYPE : Prochaine visite de service

### Introduction

Les œillets de mise à la masse ont été montés comme éléments supplémentaires dans les modules ADR de la marque Littelfuse. Si ces œillets entrent en contact avec le châssis, le module ADR ne fonctionne pas en raison de la formation d'un court-circuit. Par conséquent, les œillets seront recouverts d'un ruban isolant.

- Veuillez consulter la section Demande de service pour obtenir des informations sur les procédures à effectuer.


### Mise en œuvre du service :

| Code du travail | Nom de la main-d'œuvre                                     | Heure      |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------|
| FSA202407       | Procédé de recouvrement des œillets ADR avec ruban isolant | 0,33 heure |


### Liste des pièces :

| Numéro de pièce | Nom de la pièce | Qté  |
|-----------------|-----------------|------|
| FC46 1A303 AA   | Chatterton      | 1/50 |

### Module Littelfuse (NC46 14526 BA) :

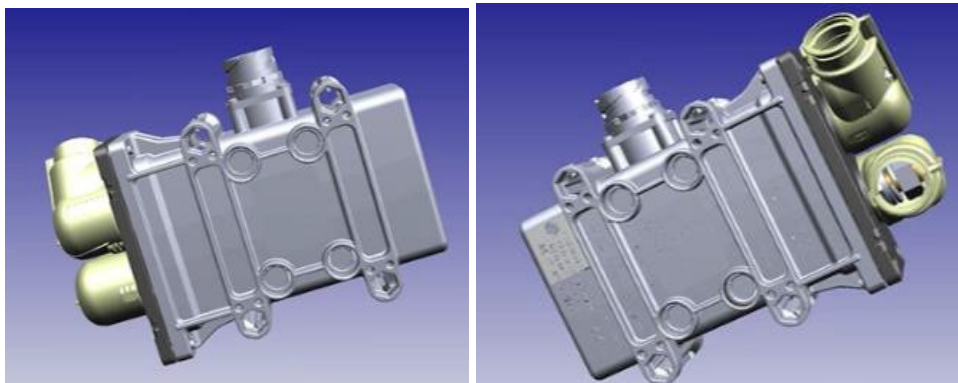

- Pour le module ADR de marque Littelfuse, les œillets doivent être recouverts d'un ruban isolant comme suit. (référence du ruban isolant : FC46 1A303 AA). **1 partie de ruban peut être utilisée pour 50 véhicules.( 1/50)**

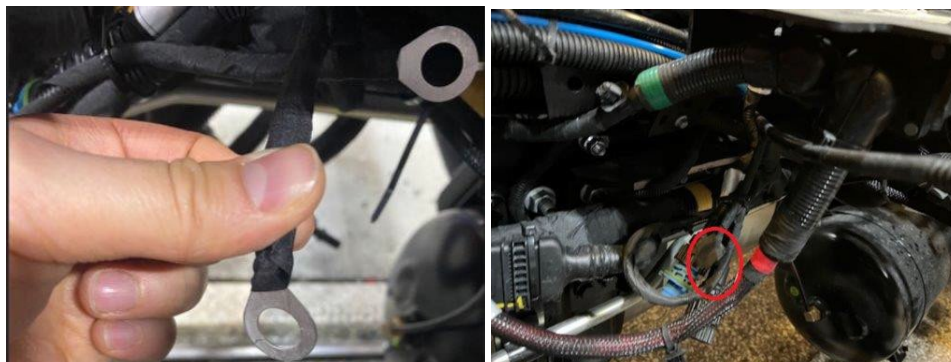

Sinceres salutations  
Ingénierie de service Ford Trucks