

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202101

DATE DU JOUR : 18.01.2021

OBJET : Mise à jour de l'étalonnage du tableau de bord

FSA TYPE : Prochaine visite de service

Introduction


FSA202101 : Lorsque le conducteur sélectionne la langue italienne sur le tableau de bord et ouvre la porte du conducteur, la mention « vérifier l'huile moteur » apparaît sur l'écran IC, au lieu de la mention « porte ouverte côté conducteur ».

Travail:

Travail	Description de la main-d'œuvre	Durée
33C005 E	Mise à jour du logiciel de l'afficheur	0,4 heures

Service Application

- Le logiciel IP Cluster doit être mis à jour vers la **version 2020 LP2 11.06** via l'outil FODP Lite. La version FODP Lite doit être la dernière version publiée.

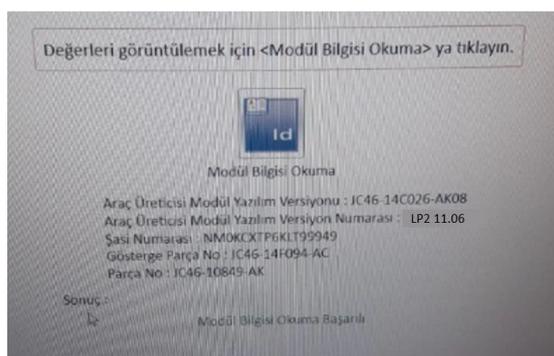

- Ensuite, le **paramètre EcoMode** doit être vérifié et sélectionné comme « **désactiver** ».
- Ces étapes doivent être appliquées pour les véhicules énumérés ci-dessous.

