

# INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202104

DATE DU : 13.01.2021

OBJET : Augmentation du couple de serrage des points de fixation de la cabine

TYPE FSA : Prochaine visite de service et notification au client

## Introduction

**FSA202104** : L'augmentation du couple des points de fixation de la cabine sera appliquée dans les véhicules FMAX spécifiés.

## Main-d'œuvre :


Travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée
41C120 Q	Augmentation du couple des points de fixation de la cabine	0,75 heures

## Liste des vin

La liste VIN est donnée dans le système EW (FSA202104)

## Service Application

- 1- Veuillez garer le véhicule sur une surface plane et incliner la cabine.
- 2- Les points de fixation de la cabine doivent être serrés à **500 Nm sans procéder à un démontage**

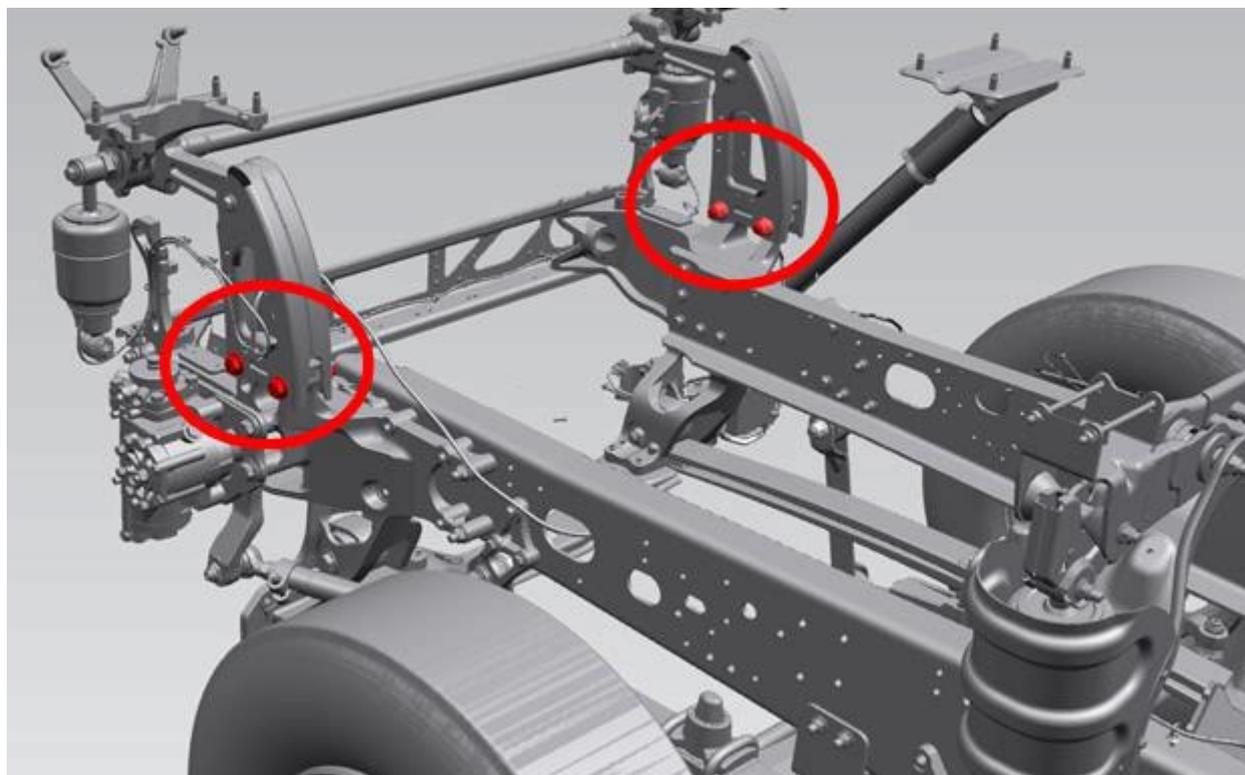

Remarque : Veuillez contacter l'équipe d'ingénierie de service ([ftimse@ford.com.tr](mailto:ftimse@ford.com.tr)) si un problème est observé pendant le processus d'augmentation du couple.

Ford Trucks Service Engineering  
Ford Otosan A.Ş