

INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE : FSA202007

DATE DU JOUR : 29.04.2020

OBJET : REMPLACEMENT DU PARE-SOLEIL

TYPE FSA : NOTIFICATION AUX CLIENTS

FSA202008 : Remplacement du pare-soleil

Liste des NIV :

La liste VIN est indiquée dans le système EW (FSA202007)

Travail

Code du travail	Description	Durée
24C080 JF	Remplacement du pare-soleil	0,6 Heures


Partie

Numéro de pièce	Description	Usage
LC46-E04118-BAW	Support de pare-chocs (SUPT, FRT, VLC, PNL, BRKT, LH)	1


Service Application

Veuillez appliquer les étapes suivantes pour remplacer le nouveau pare-soleil sur les véhicules H625.

1. Retirez les cache-vis du pare-soleil.

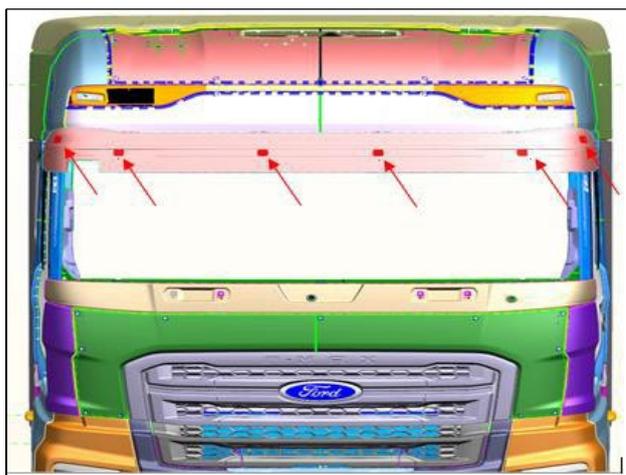

2. Retirez toutes les vis de connexion du JC46-E04118-ACW.

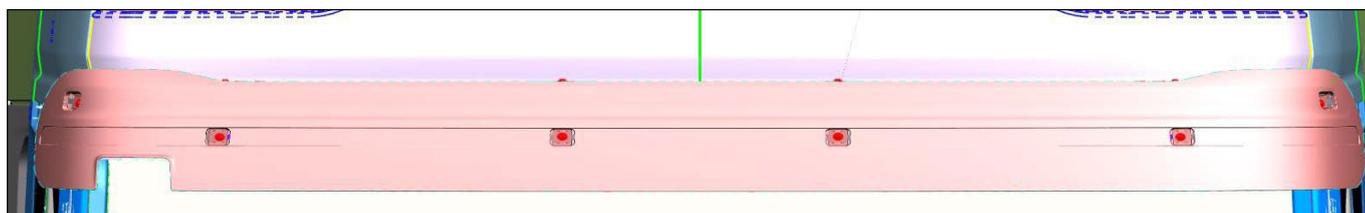


INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE : FSA202007


DATE DU JOUR : 29.04.2020

OBJET : REMPLACEMENT DU PARE-SOLEIL

TYPE FSA : NOTIFICATION AUX CLIENTS

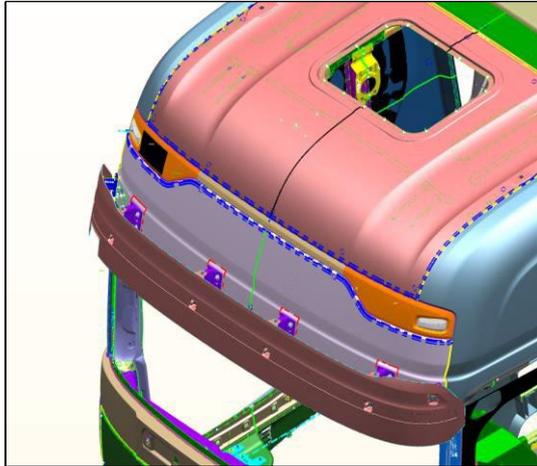

3. Retirez le pare-soleil.

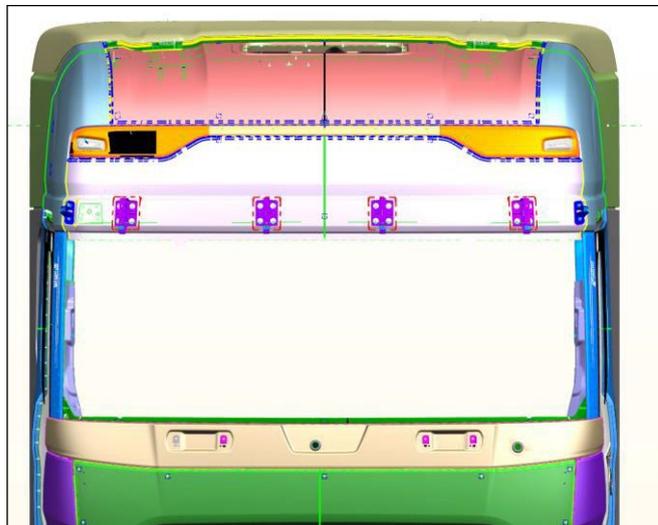

4. Monture LC46-E04118-BAW. (couple de 3,7 Nm)




INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE : FSA202007


DATE DU JOUR : 29.04.2020

OBJET : REMPLACEMENT DU PARE-SOLEIL

TYPE FSA : NOTIFICATION AUX CLIENTS

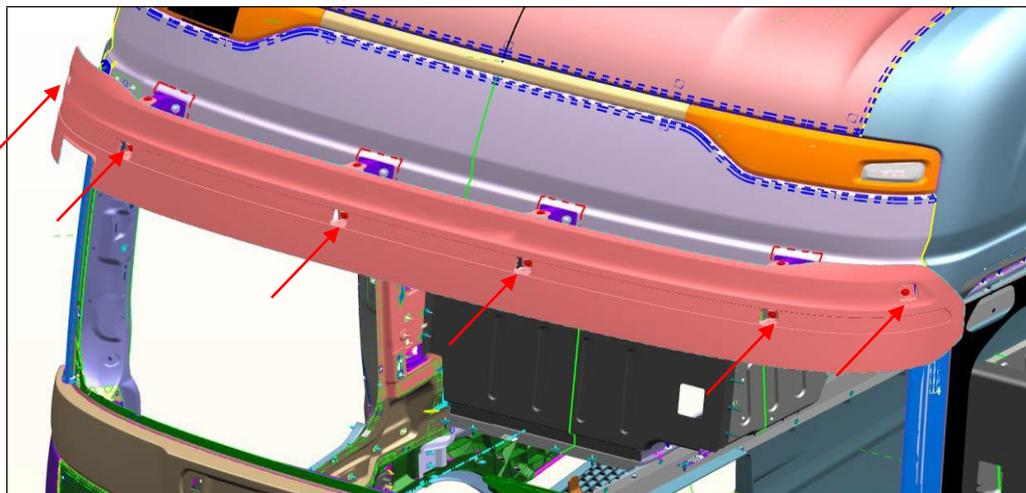

5. Montez les cache-vis sur le pare-soleil.

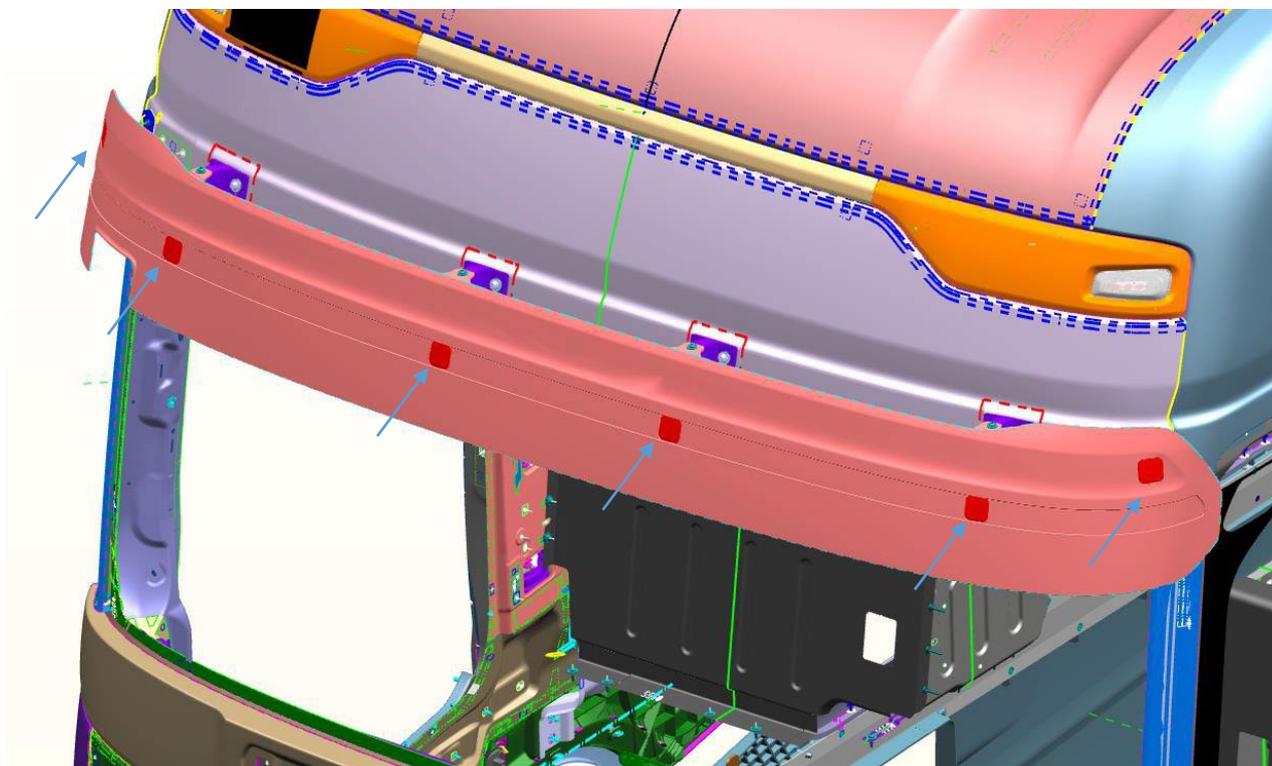

Sinceres salutations
Ford Trucks Service Engineering
Ford Otomotiv San. A.Ş