

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202305

DATE DU JOUR : 17.07.2023

OBJET : Défaillance de colmatage du capteur de filtre à air

FSA TYPE : Prochaine visite de service

Pièces à utiliser.

Numéro de pièce	Nom de la pièce	Quantité utilisée
DC46 9N622 AA	Capteur colmatage	1

Travail

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Heure
12C086 B	CAPTEUR D'ENCRASSEMENT DU FILTRE À AIR R/I FSA202305	0.25h
FSA202305	FSA202305 CONTRÔLE GÉNÉRAL	0.01h

Introduction

Service Application



Ce TSB est préparé pour les véhicules qui viennent à l'entretien avec l'avertissement « Restriction de l'admission du filtre à air, entretien requis ». Lorsque ce mode d'erreur est rencontré, les filtres à air des véhicules doivent d'abord être vérifiés visuellement.


INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202305

DATE DU JOUR : 17.07.2023

OBJET : Défaillance de colmatage du capteur de filtre à air

FSA TYPE : Prochaine visite de service

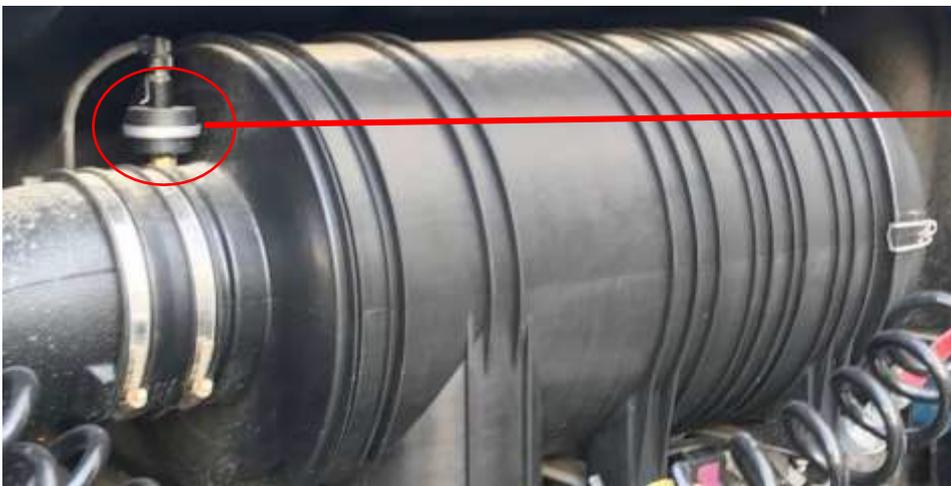

- Le capteur fixé au filtre à air sur la photo de gauche est le capteur « DC46 9N622 AA ». **Ne convient pas pour le** remplacement de pièces.



- Le capteur fixé au filtre à air sur la photo de gauche est le « MC46 9N622 AA » capteur. Il convient **pour le** remplacement de pièces.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202305

DATE DU JOUR : 17.07.2023

OBJET : Défaillance de colmatage du capteur de filtre à air

FSA TYPE : Prochaine visite de service



- Le capteur fixé au filtre à air sur la photo de gauche est le « MC46 9N622 AA » capteur. Il convient **pour le** remplacement de pièces.



PIÈCE SUSPECTE (X)

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202305

DATE DU JOUR : 17.07.2023

OBJET : Défaillance de colmatage du capteur de filtre à air

FSA TYPE : Prochaine visite de service



PIÈCE SUSPECTE (X)



PIÈCE SÉCURISÉE



*Après vérification visuelle des capteurs de restriction du filtre à air dans les filtres à air des véhicules ; les pièces suspectes MC46 9N622 AA spécifiées sur les photos ci-dessus sur les filtres doivent être retirées et la pièce DC46 9N622 AA sécurisée doit être montée.

*Les pièces à remplacer seront serrées dans le sens des aiguilles d'une montre à la main après le filetage.

* Si le véhicule a une pièce numérotée MC46 9N622 AA ; une photo doit être ajoutée à l'intérieur de la réclamation FSA montrant que le véhicule avait une pièce numérotée MC46 9N622 AA après le remplacement.

*Si le véhicule est équipé d'une pièce numérotée DC46 9N622 AA ; La demande FSA doit être soumise en utilisant uniquement FSA202305 code du travail (contrôle général) **et non tout autre code du travail ou coût partiel.**